



製造商

台灣麗馳科技股份有限公司
台中市大甲區幼獅工業區幼九路18號
TEL: +886-4-26815711
FAX: +886-4-26815108
E-mail: sales@litzhitech.com
http: //www.litzhitech.com



麗馳精密機械(嘉興)有限公司
浙江省嘉興市和風路1398號
TEL: +86-573-82222735
FAX: +86-573-82222739
E-mail: sales.jl@litzhitech.com
http: //www.litzchina.cn



歡迎光臨麗馳網站，獲取更多資訊

經銷商




2018.B



台灣麗馳科技股份有限公司 | 麗馳精密機械(嘉興)有限公司

HORIZONTAL MACHINING CENTER

LH

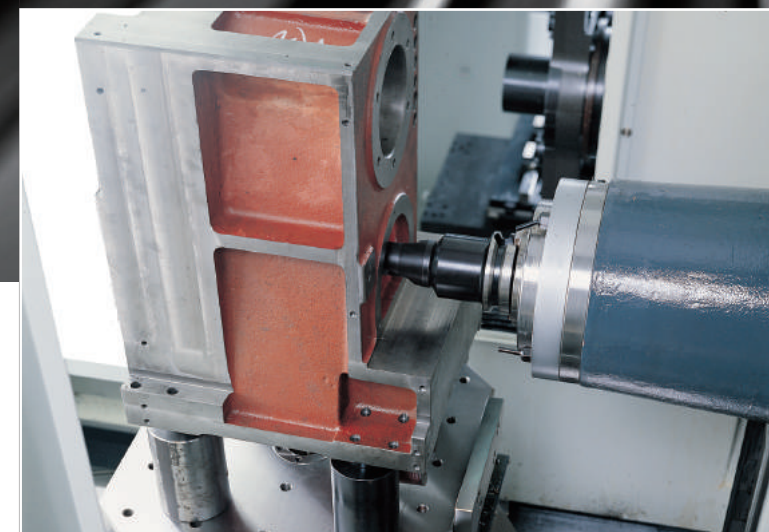


LH-500/630/800
臥式綜合加工中心機

頁數	項目、內容
2 / 3	項目、內容
4 / 8	外觀、結構介紹
9 / 11	結構
12 / 14	主軸單元
15 / 15	三軸傳動
16 / 16	APC系統
17 / 19	ATC系統
17 / 19	排屑系統
17 / 19	排屑系統
20 / 20	保養與安全性
21 / 21	保養性能
21 / 21	安全性
22 / 23	高精度
22 / 23	高精度性能
24 / 27	配置
24 / 27	高性能的配置
28 / 29	作業性
28 / 29	人性化界面與操作性
30 / 31	裝備規格一覽表
32 / 33	控制器規格
34 / 35	主軸馬達規格
36 / 36	切削性能
37 / 40	檢測
41~43	外觀尺寸
41~43	技術參數
44 / 46	營服體系
44 / 46	生產、銷售、服務

生產基地



主軸系統

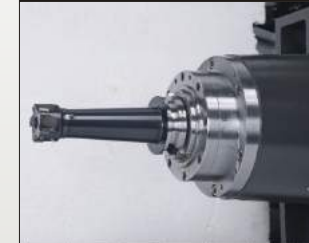

控制器系統



線上量測系統




熱變位制御



節能減碳



結構一

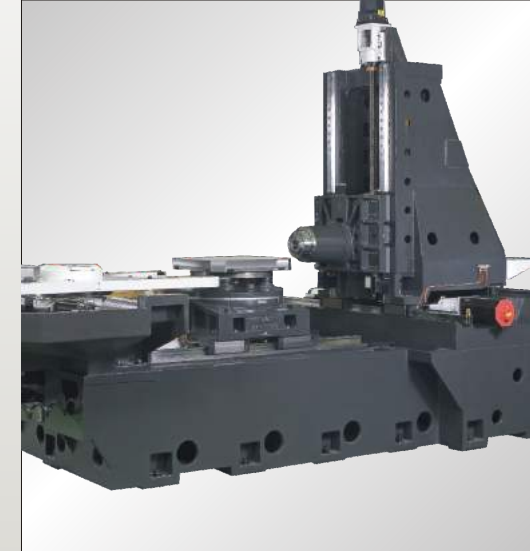


切削性能



高精度



結構二

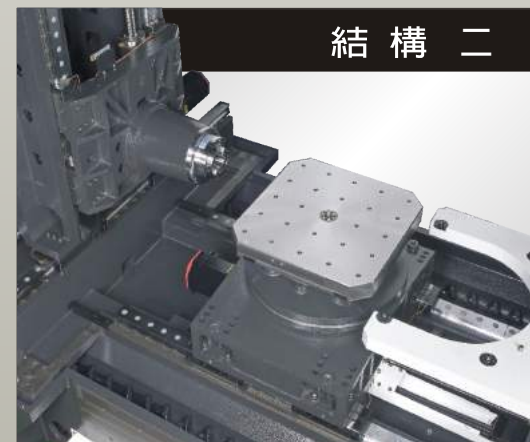

APC工作台交換



ATC交換系統



維修保養



加工應用





排屑系統



機械設計

強韌、精巧的機身


- 主結構鑄鐵件採用高品質的米漢納鑄鐵，組織穩定，永久確保品質。
- 鑄件經有限元素分析法電腦計算分析合理的結構強度及加強肋的搭配，提供機械之高剛性。

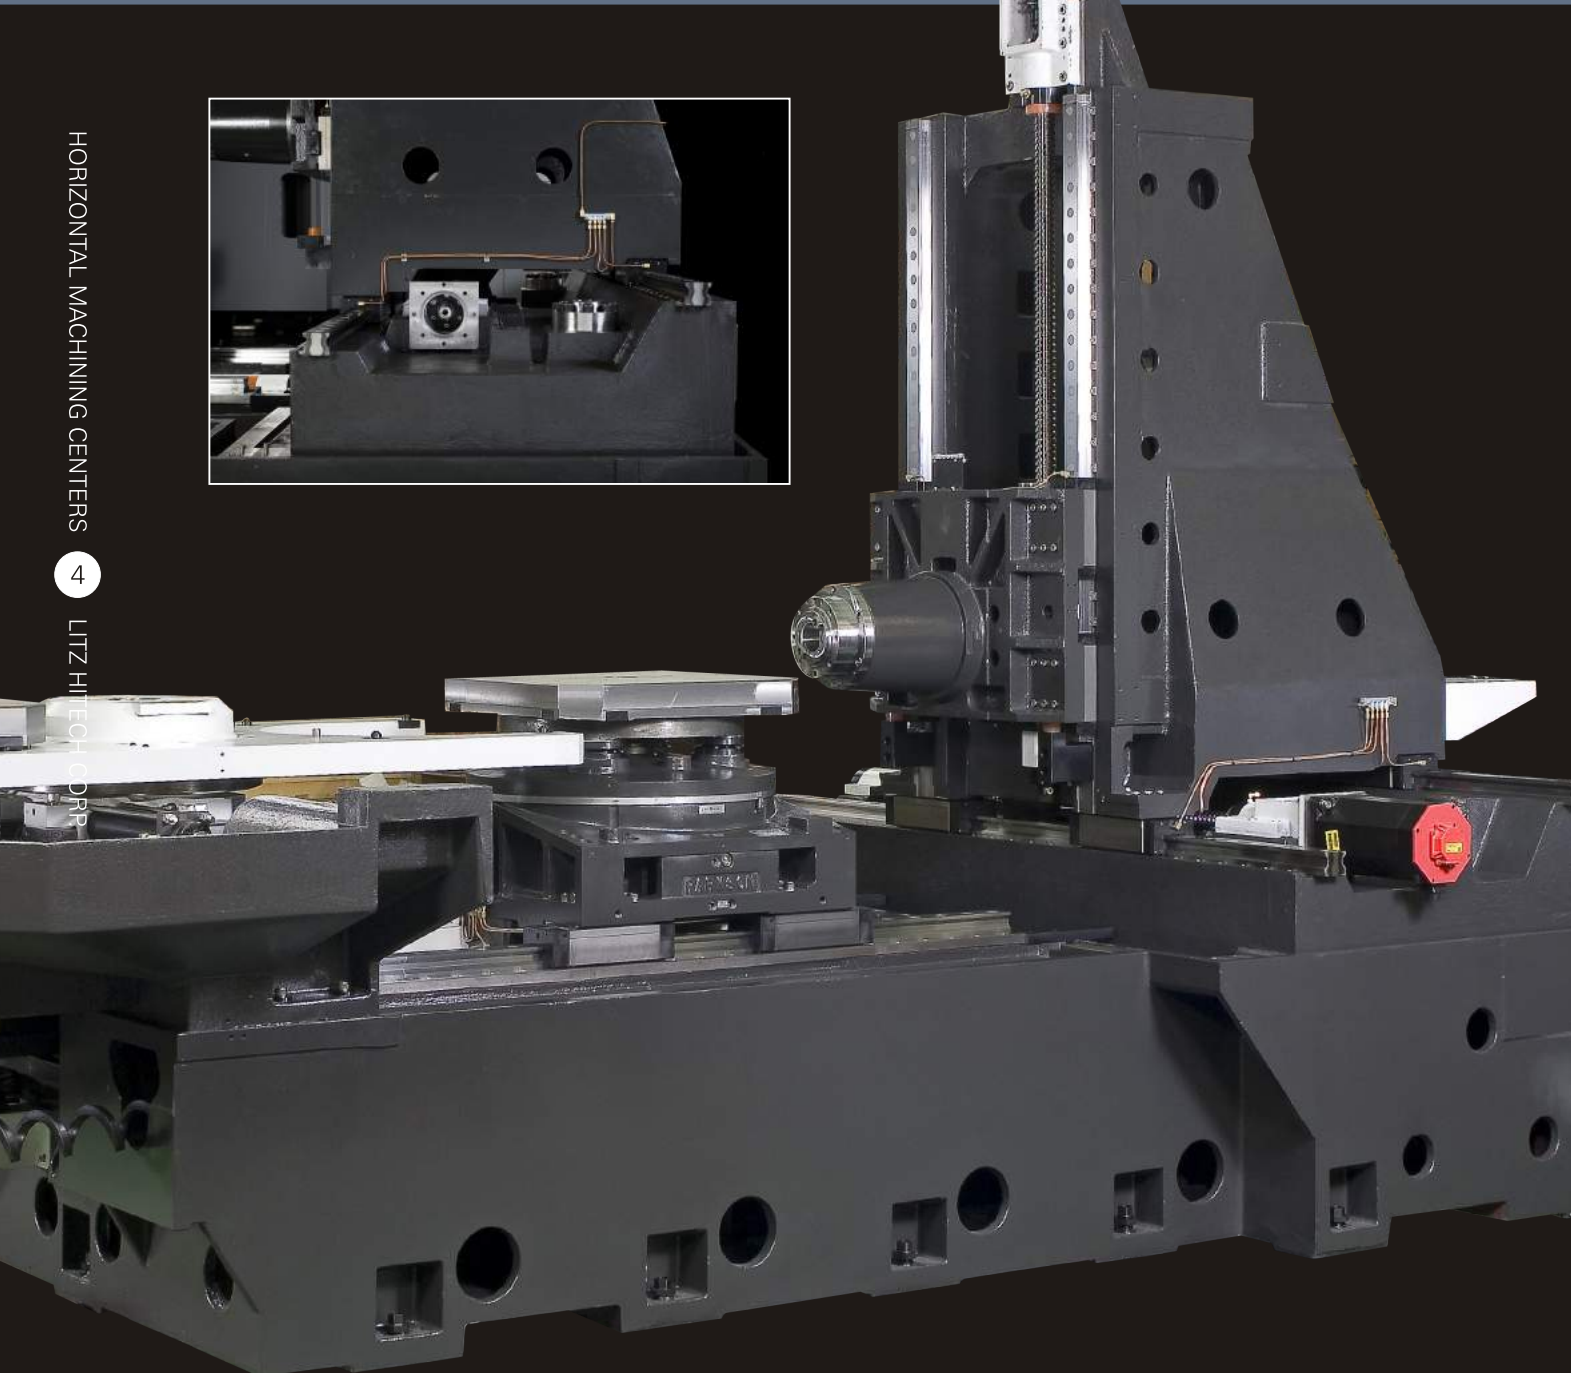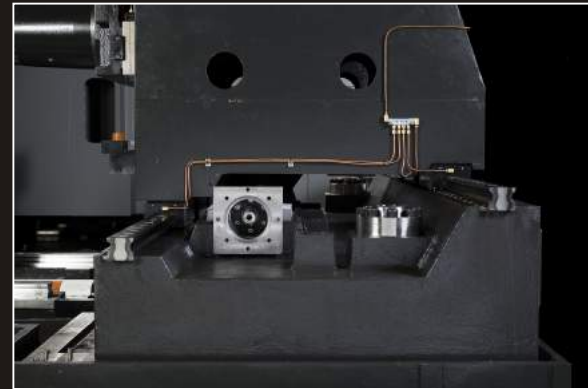

機械剛性

特殊肋骨結構

底座寬廣、結構堅固，確保加工時間之重負荷。

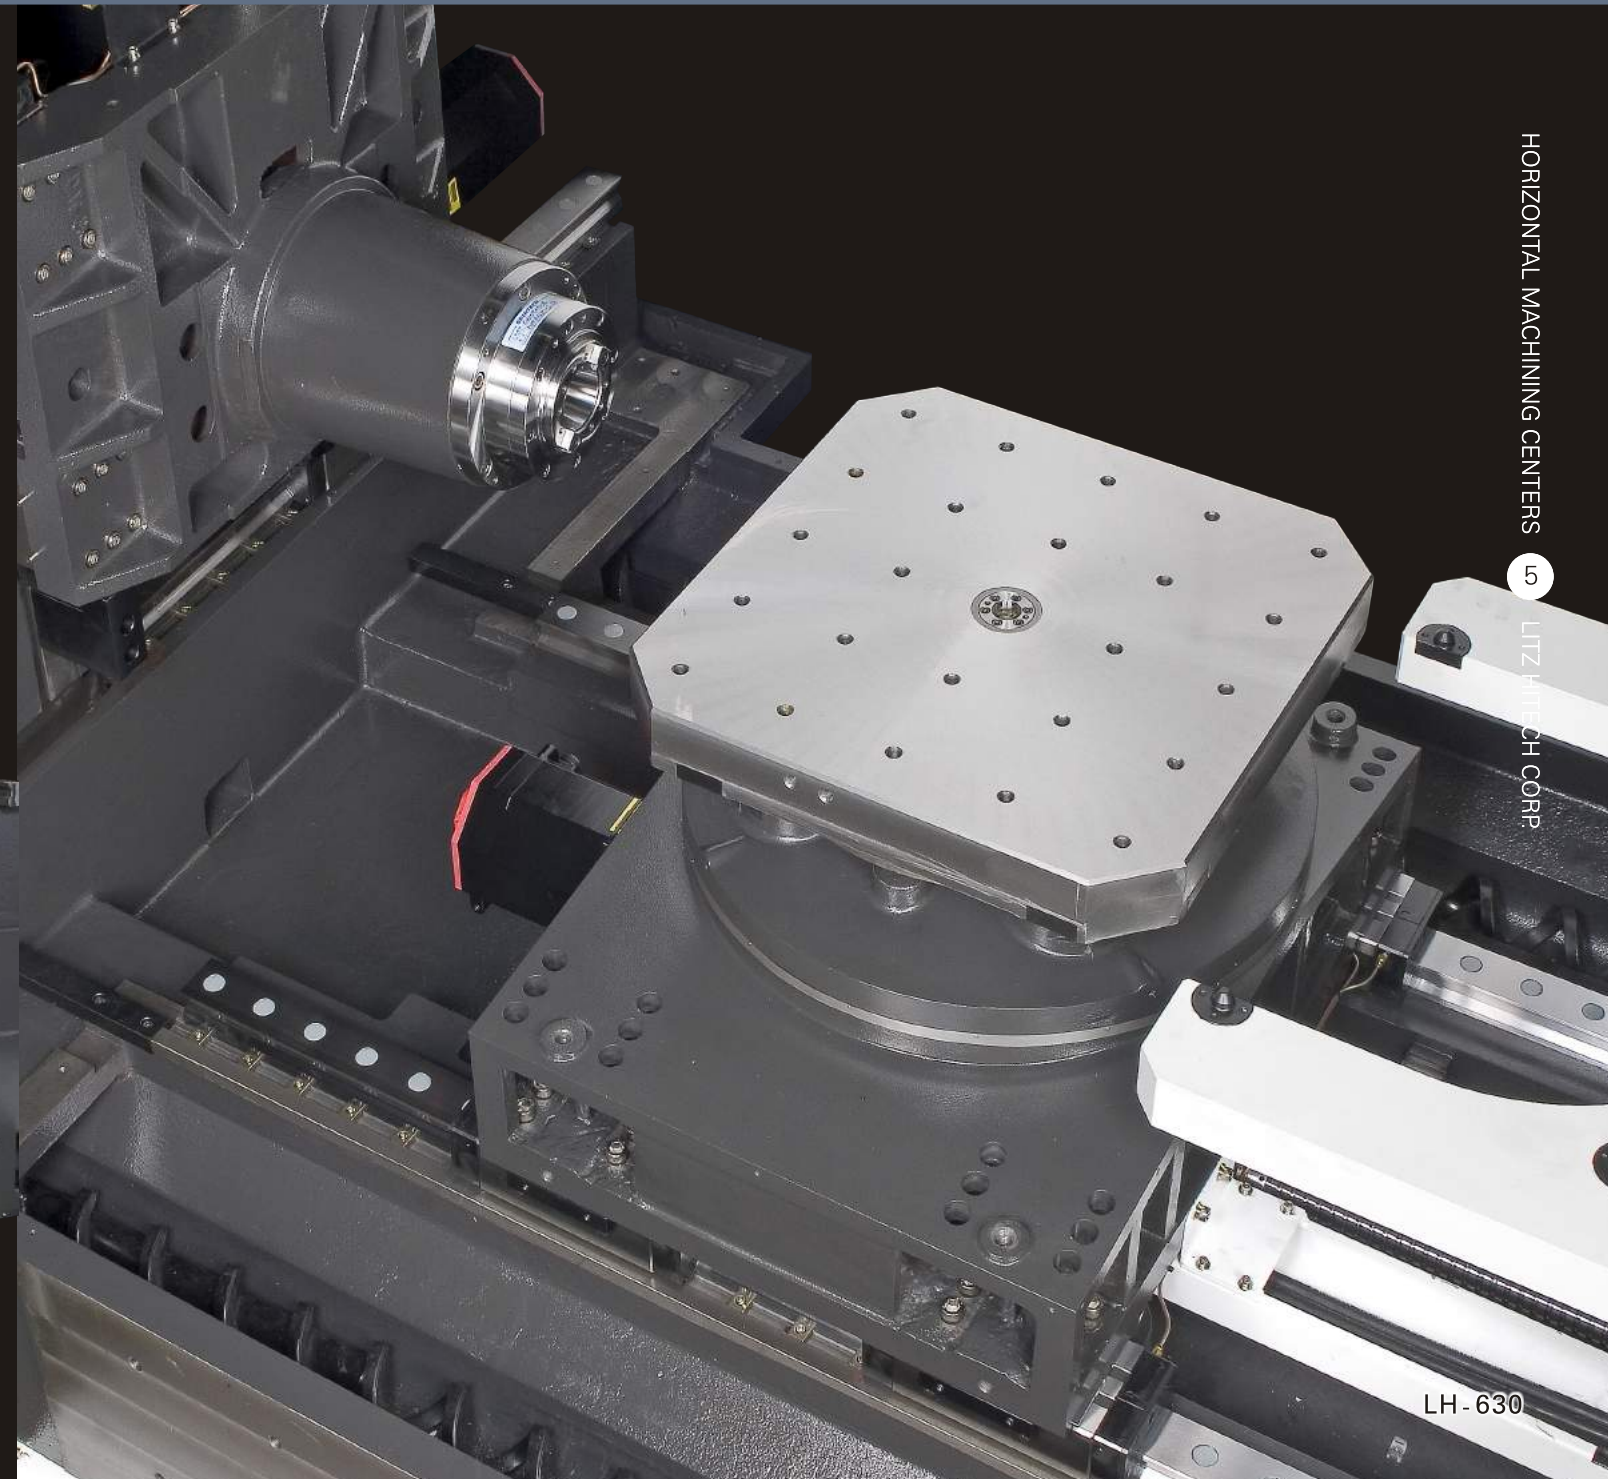

高速機構

800-6


大幅縮短了非加工時間

主軸的加減速時間，傳送的加速度，轉換刀具。不斷縮短非加工時間是提高切削效率的最關鍵因素。LH系列通過提高主要機構的速度，在總體上縮短了加工時間。

生產效率

800-7

縮短非加工時間帶來的收益差距

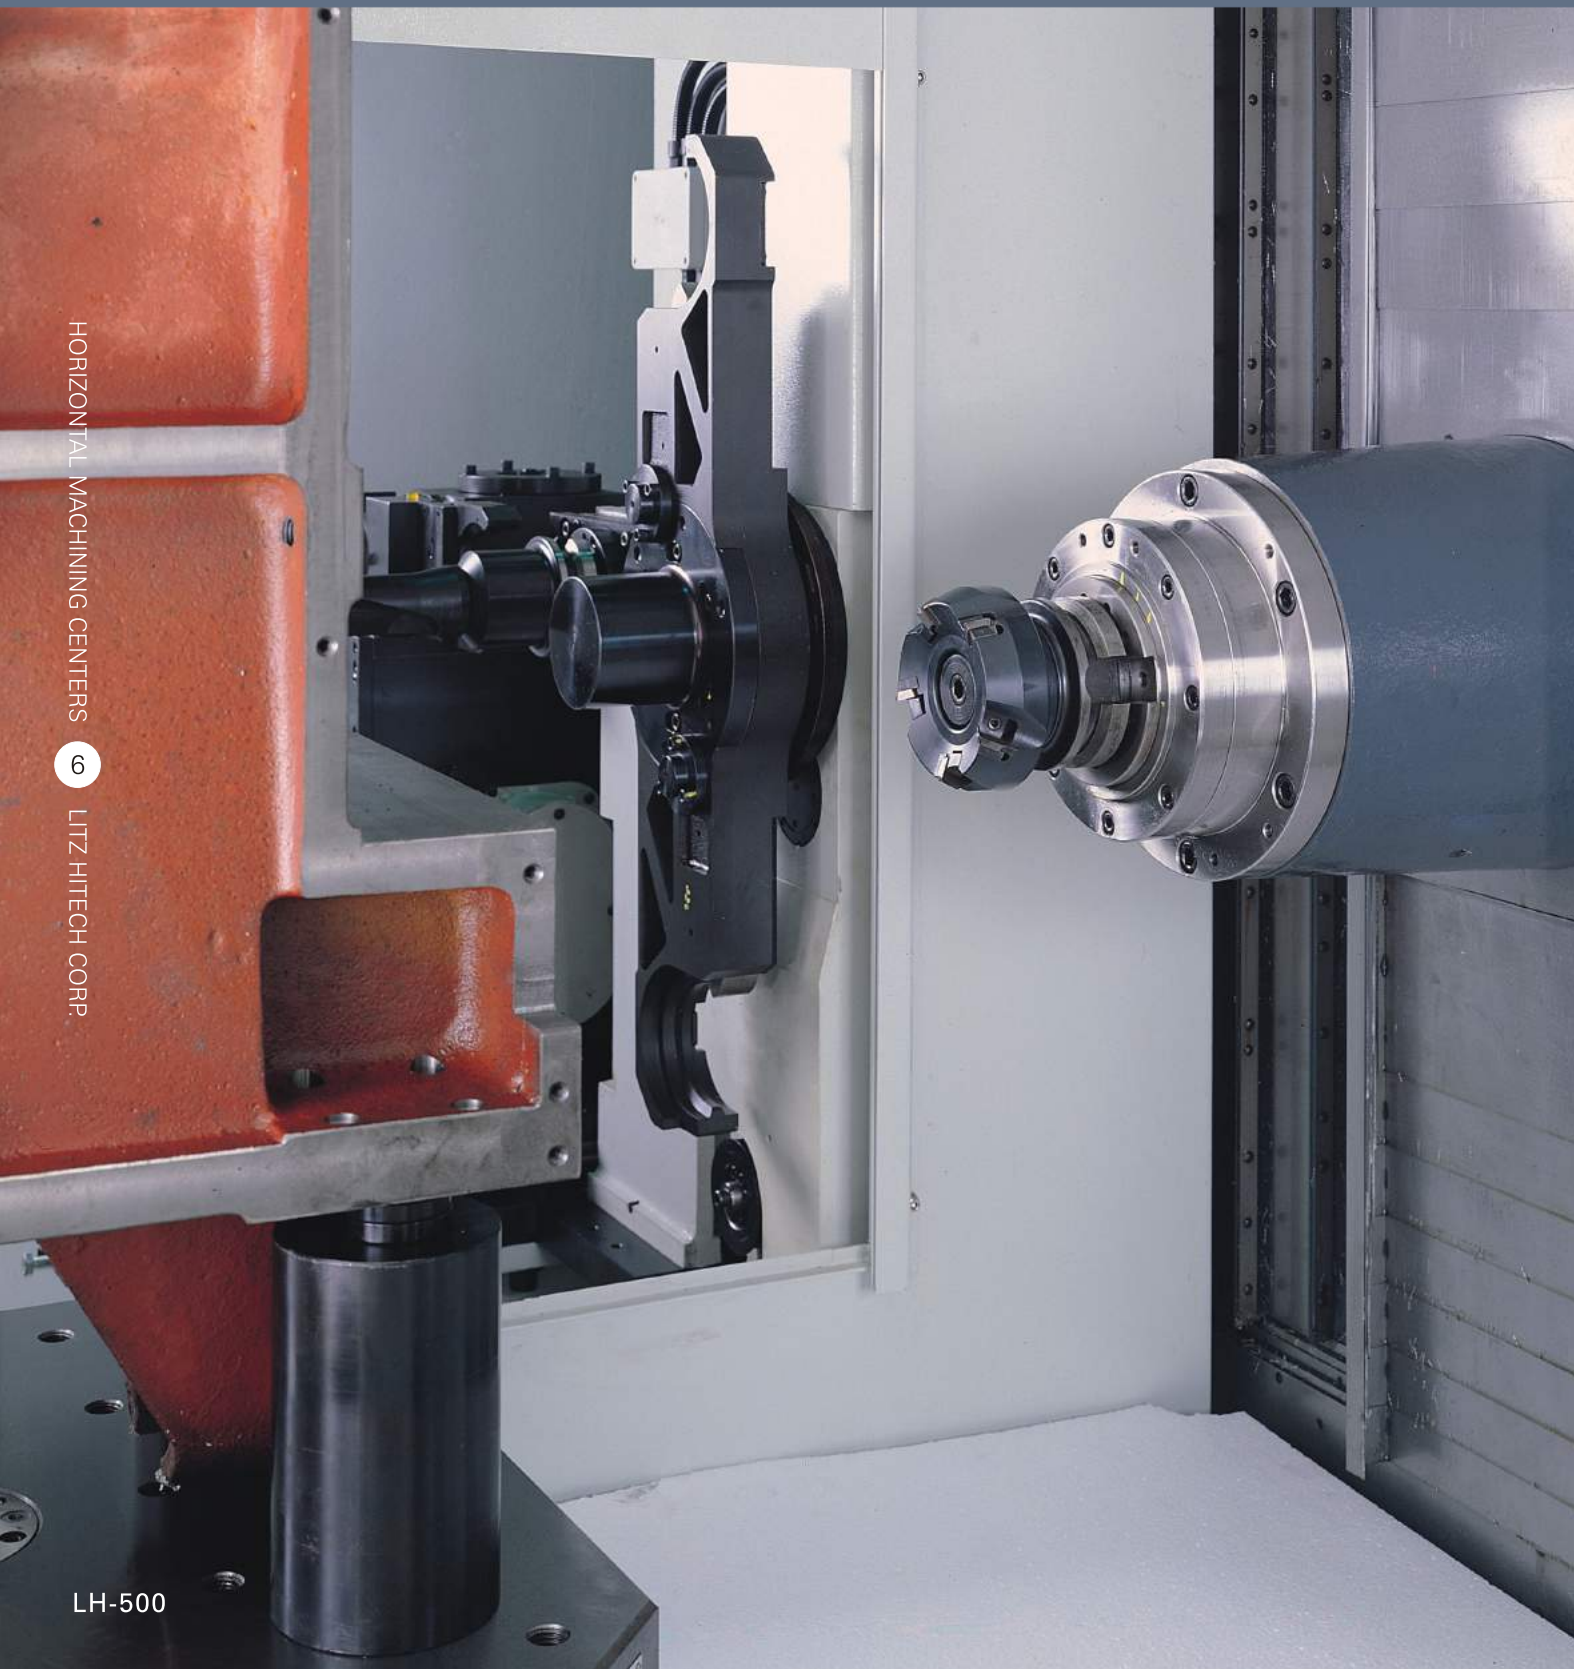

切屑處理

800-8


大幅提高機械稼動率

高效率的排屑機構，徹底解決臥式加工中心機排屑問題，大幅提高了機械稼動率，同時也解決了切削熱量對加工精度的影響。

主軸傳動系統

800-9

獨特 IDD 主軸傳動 LH-500 / LH-630A

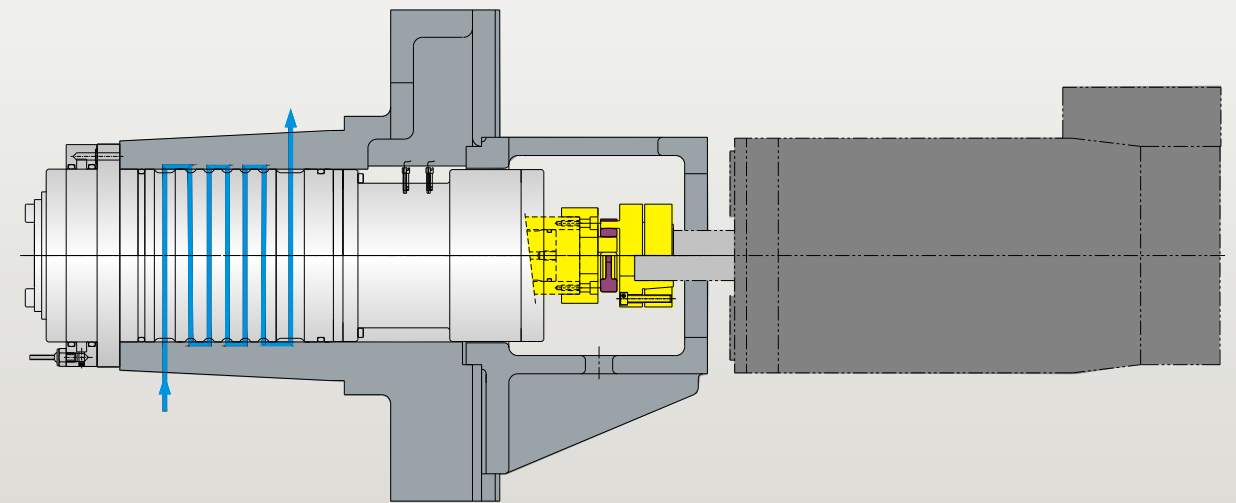


IDD為最佳的阻隔熱源設計

IDD (Isolated Direct Drive System)

- 隔絕熱源的主軸直結設計，降低熱變位，提高主軸之精度與壽命。
- 馬達與主軸之間有隔熱聯軸器設計，整支主軸可選擇油溫冷卻控制，可獲得更高的精度控制。
- 馬達與主軸直結傳動，無傳動噪音、背隙、振動之問題。
- 馬達與主軸直結傳動，提升馬達效率，直接由馬達軸檢出轉速，可以獲得高品質的剛性攻牙。

高扭力的皮帶傳動系統 LH-630B / LH-800B

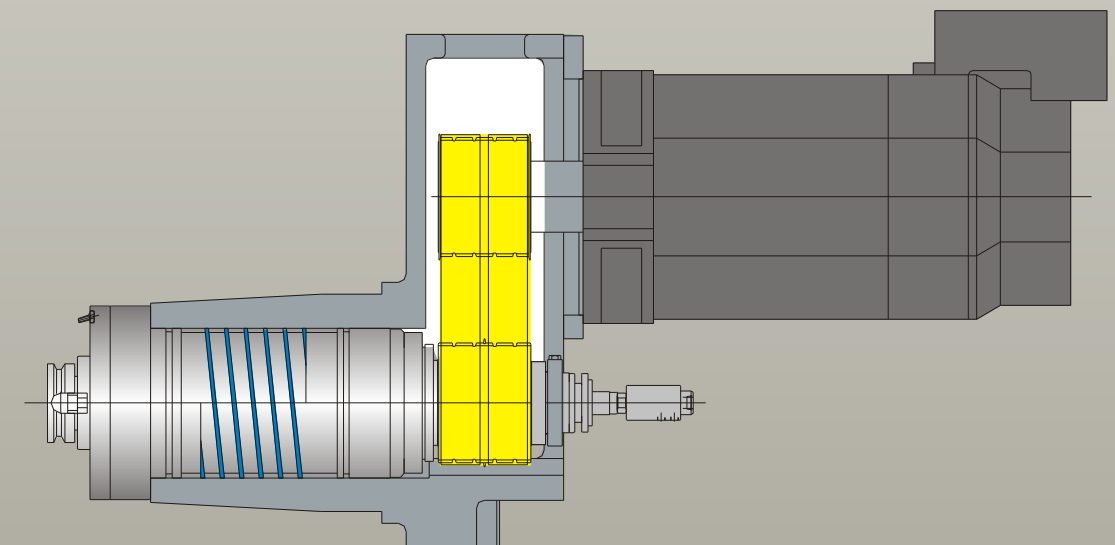


主軸馬達系統

800-10



採用FANUC高性能主軸馬達，配備雙線圈，具低轉速高扭力輸出與高轉速輸出特性。
具有變速箱傳動特性，在最高轉速比 1:4 時，作為切換扭力輸出經由軟體控制，主軸馬達自動切換轉速。


主軸氣幕防塵系統

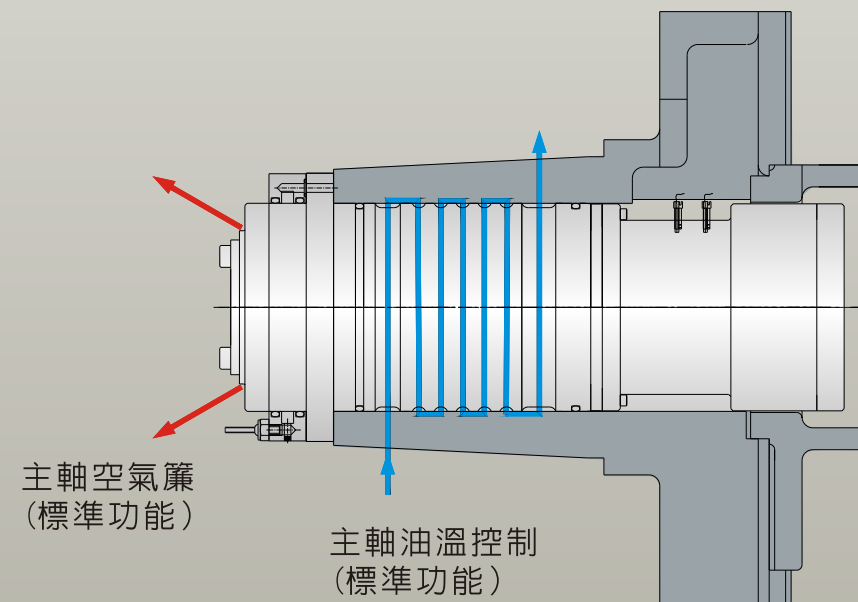

- 主軸高速運轉搭配主軸油溫控制系統，可有效的使主軸達到恆溫的效果，有效的控制主軸熱變位，確保主軸的高速高精度。
- 主軸氣幕保護系統有效的控制主軸因高速運轉產生真空回吸粉塵，可確保主軸的精度，延長主軸使用的壽命。

快速反應與高拉刀力主軸

800-11

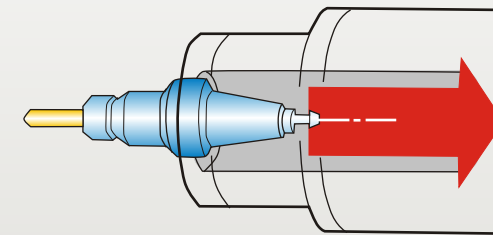

■ 主軸拉刀力

1800kgf (17640N)

■ 高拉力主軸，提供刀具夾持，高剛性，增強切削剛性。




■ 主軸轉速由靜止0~6000RPM 僅需**1.7**秒

■ 主軸轉速由6000RPM~0 僅需**1.2**秒


兩面拘束BT刀把

採用與BT相同的7/24錐度

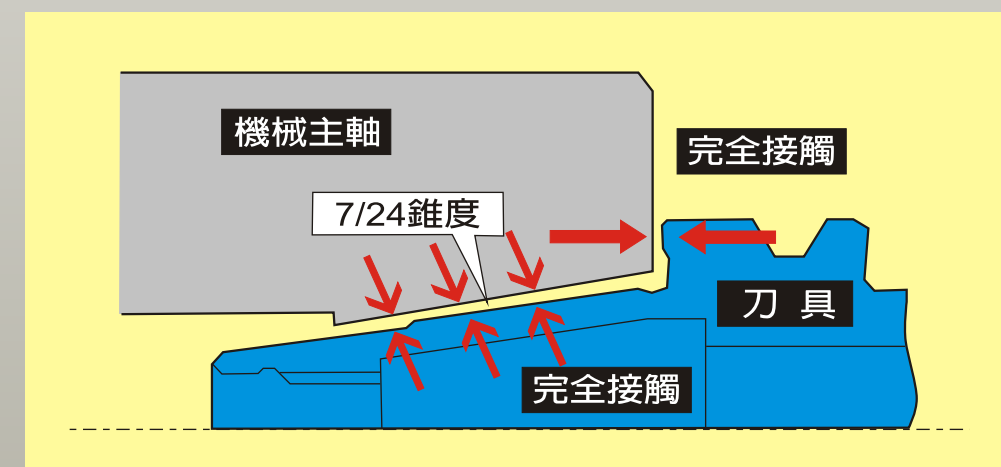


- 因兩面拘束刀把錐度與端面緊密貼於主軸，使加工時不易產生振動，增加加工精度與工件表面精度。
- 高速旋轉下，主軸端面不會產生擴孔。
- 兩面拘束刀把安裝精度高，切削能力高。

三軸滾珠導桿系統

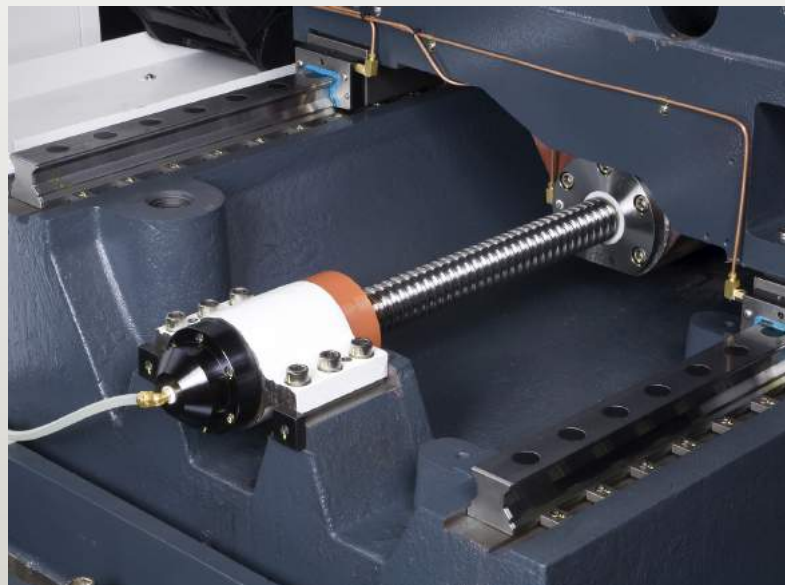


- 三軸導桿使用大直徑滾珠導桿，增加傳動剛性，確保重覆與定位精度。
- X/Y/Z軸快速位移
36m/min(LH-500)
32m/min(LH-630/800)
- 三軸使用同動式伸縮護罩，減少傳動噪音與振動。

高速高精度的線性導軌

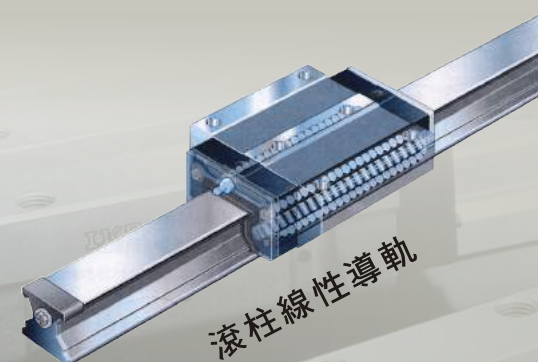


- 線性導軌零間隙，圓弧切削，斜面切削，表面紋路較均勻。
- 適用高速運轉，且大幅降低機台所需驅動馬力。
- 線性導軌，以滾動代替滑動，磨擦損失小，反應靈敏，定位精度高。
- 可同時承受上下左右方向的負荷，且在負荷下，軌道接觸面仍以多點接觸，切削剛性不會降低。
- 組裝容易具互換性，且潤滑構造簡單。
- 線性導軌的磨耗量非常微小，使用的壽命長。

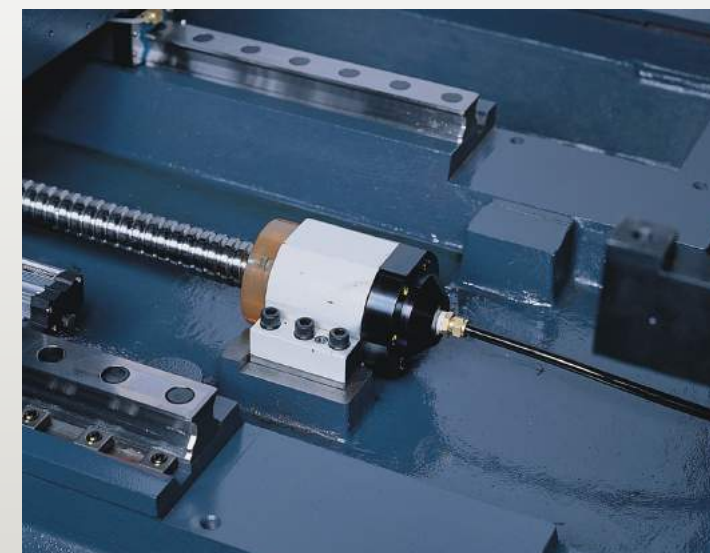

冷卻油



中空導桿冷卻效益圖

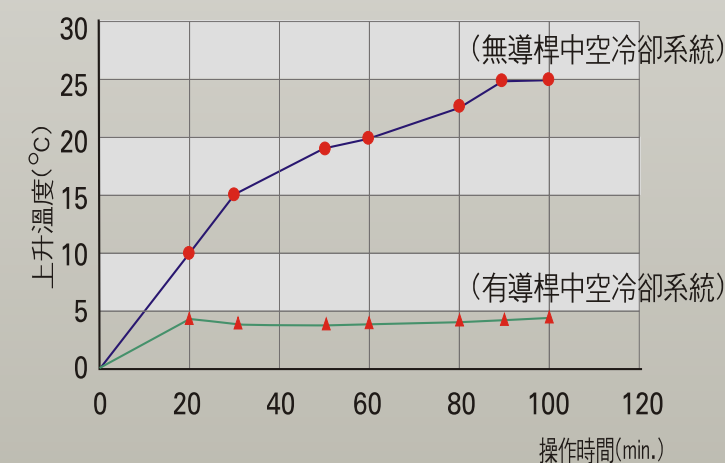

測試的條件

滾珠螺桿直徑(mm)	回轉數(RPM)	油控溫度(°C)	冷卻液流量(L/min)
Ø50xP12	1000	20	2.5

- 三軸傳動導桿採中空冷卻設計，經由內部自動冷卻循環油以降低滾珠螺桿在高速運轉時之熱源產生與熱膨脹現象，以達到高速化與高精度的目的。

機台油水分離設計



■ 機台採用油水分離設計，可有效使潤滑油與切削液分離，防止切削液因混合而劣化，影響加工品質。



■ 分離後切削液回收至水箱內再利用，潤滑油則回收後集中作廢油處理，以符合綠色環保的要求。

防撞裝置




■ 當機器發生異常或工作人員操作誤失時，機器配有防撞擊裝置，可吸收撞擊產生的振動，使撞擊的損害減至最低，確保原有的精度。

三軸直結傳動



- 三軸馬達與精密高速滾珠導桿直結傳動。
- 導桿預拉裝置，增加導桿的剛性，降低熱變位，提昇精度。
- 選用三軸導桿中空冷卻裝置，大幅降低導桿因高速運轉產生的熱變位，適合高精度零件的加工。
- 採用C3級大直徑滾珠導桿預壓設計，剛性高，精度佳。

兩面旋轉式APC

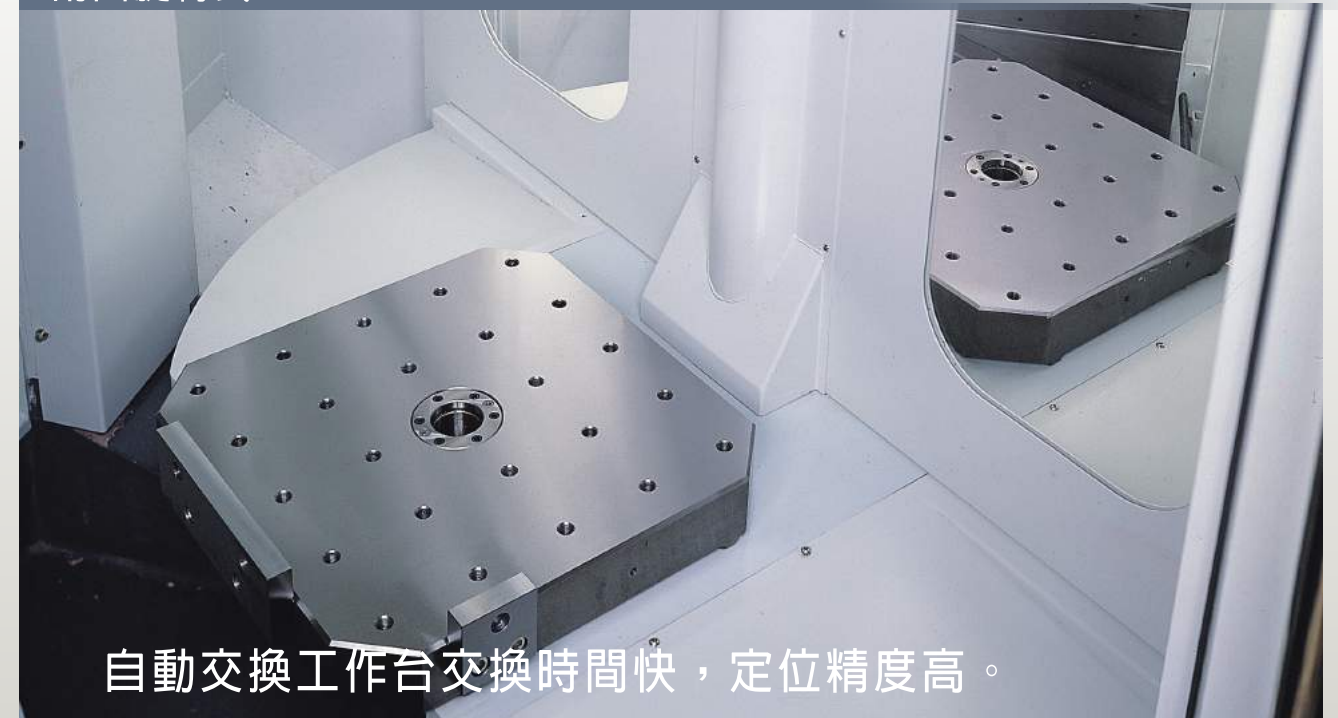

自動交換工作台交換時間快，定位精度高。

工作台



工作台的最小分度 1° (標準)


工作台的最小分度 0.001° (選用)




預備工作台可手動任意迴轉 $0^{\circ} \rightarrow 90^{\circ}$



- 快速、簡單、可靠及長壽命的刀具交換裝置，提供平穩及可靠的刀具交換動作。
- 獨特的刀具交換裝置設計，先進的凸輪式驅動機構，任意位置選刀能力，可由 PLC 軟體控制快速達成。
- 換刀機構經過百萬次運轉測試，符合可靠度要求。
- 快速換刀機構節省非切削時間，提昇生產效率。
- 凸輪驅動之刀庫能確保高精度旋轉，使用重型刀具時 亦能平穩運轉。

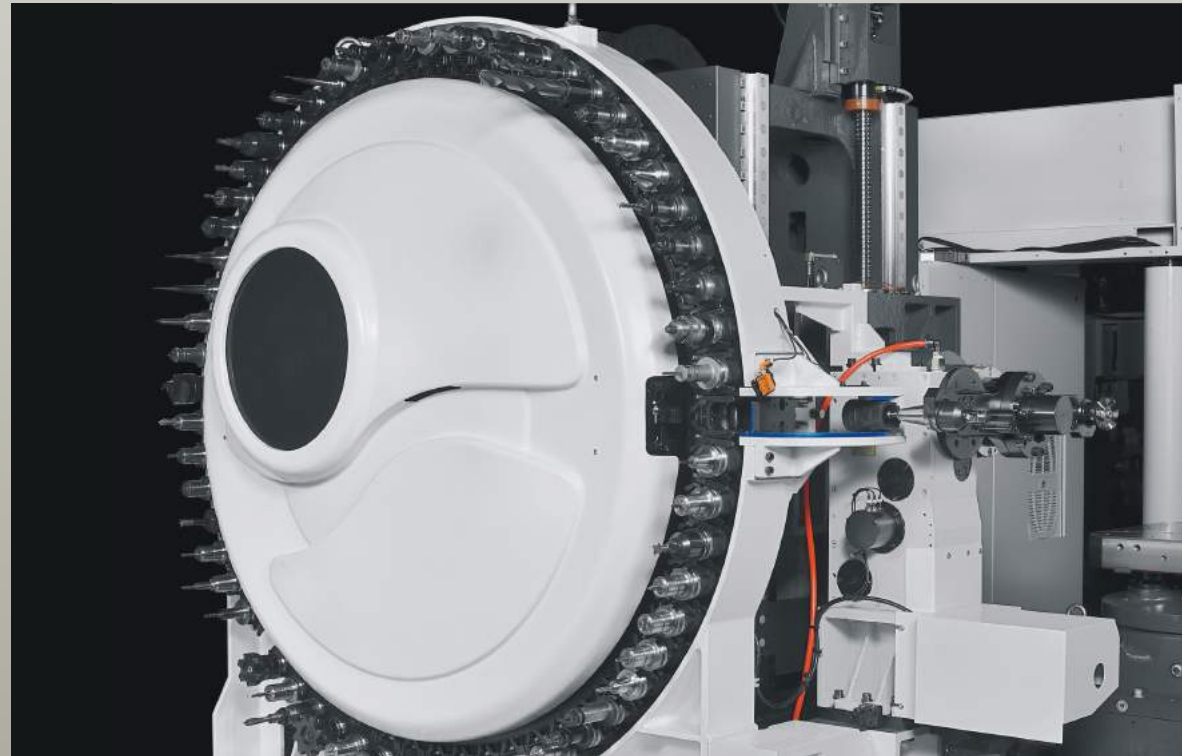

履帶式排屑機與蓄屑車

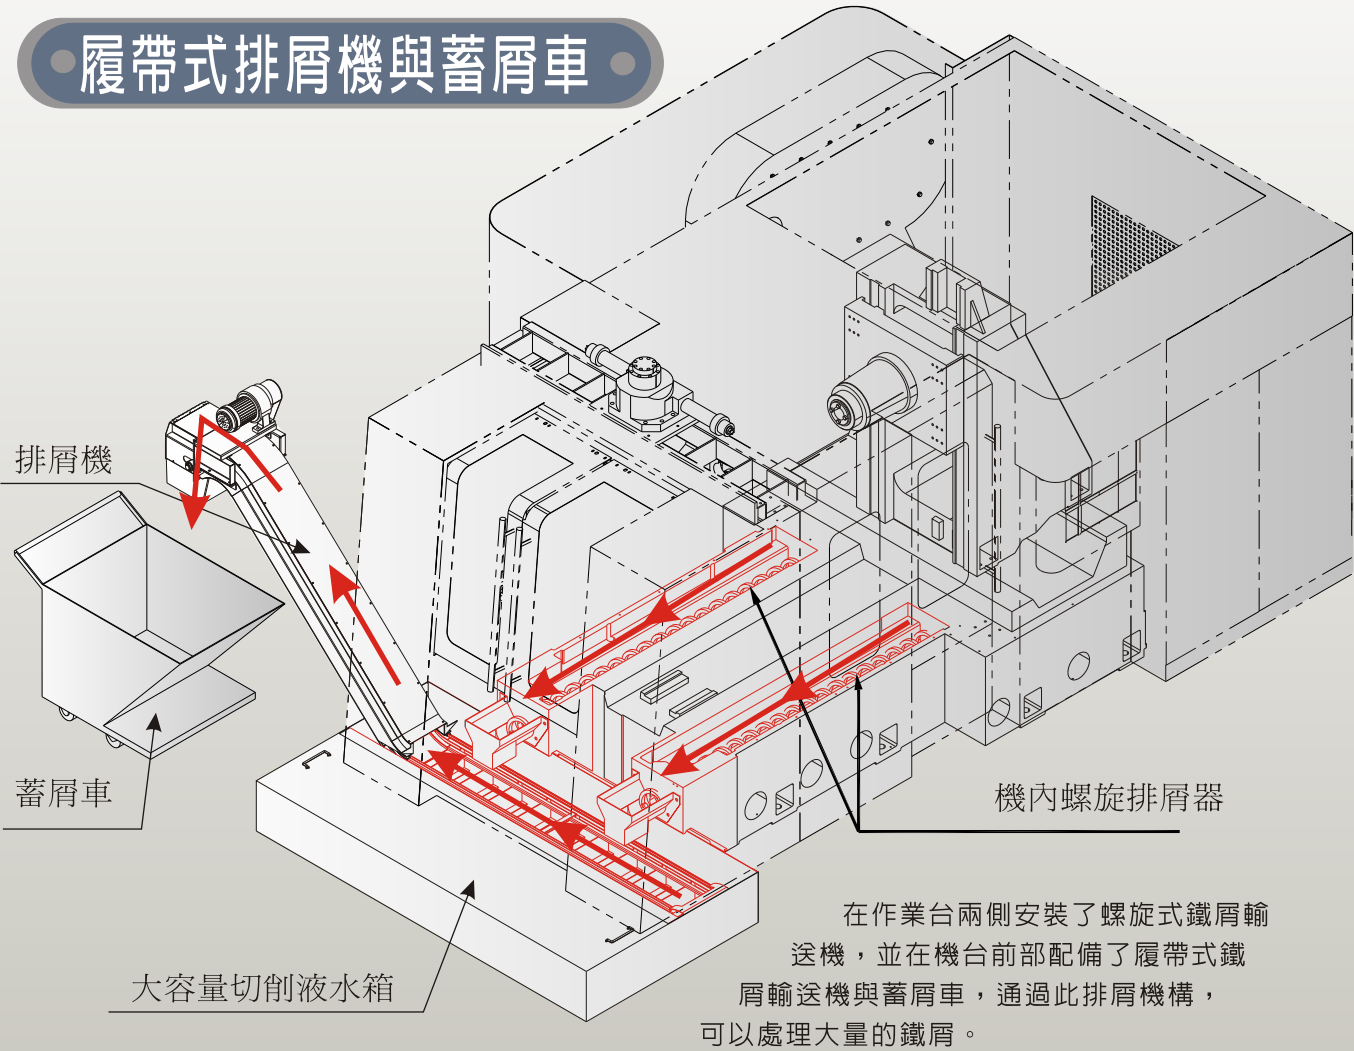


履帶式排屑機的選擇

●：效果優 ○：尚可 X：效果劣


材 料		鋼 材	鑄 鐵	鋁/有色金屬	混合的切屑
切屑形狀					
機內排屑器	螺旋式	○	○ (乾式切削)	○	○
履帶式排屑器	刮板式	鑄鐵(沉重)	X	●	X
		鋁材(輕浮)	X	●	○
	鏈板式	●	○	X	○

切削液裝置與圓盤式油水分離

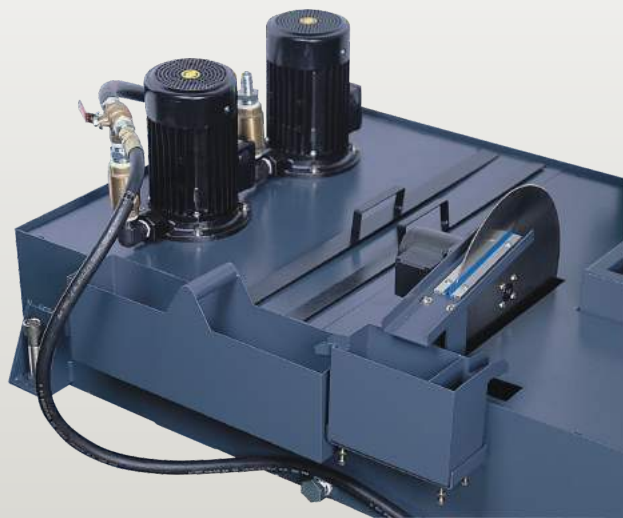

- 圓盤式油水分離機，加裝方便，不佔空間。
- 圓盤式油水分離機，使水箱的浮油作有效的分離，以確保切削液的品質，並延長切削液的使用壽命，使加工品質獲得確保。

機內清洗切削液裝置

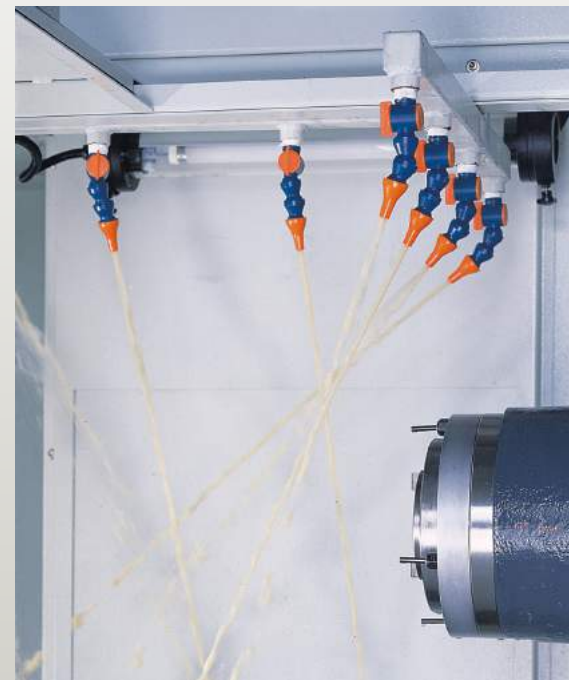

- 從護罩上方的噴嘴噴出切削液，防止切屑的堆積。

冷卻液噴槍




- 機台清洗水槍，非常方便及快速的將機台剩餘及黏附在機台上的切屑清除乾淨，維持機台的清潔與保養工作。

機台設計簡潔，節省佔地空間，使有限的空間獲得最大的運用。



正門的透視度

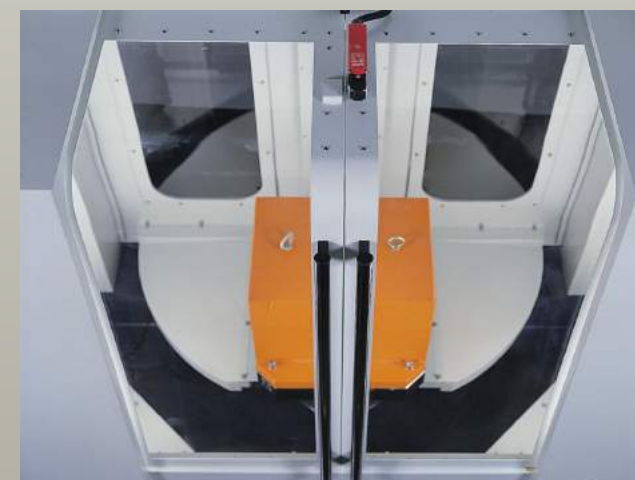

操作門的透視度




機台正面與操作門採用寬大高透視度的安全壓克力，搭配高亮度的日光燈，便於監控加工區的操作狀況。

為縮短停機非加工時間的保養工作，在機械的所有部位都能迅速簡便的進行保養工作。

方便維修的刀庫門




線纜的集中配置(油壓系統)

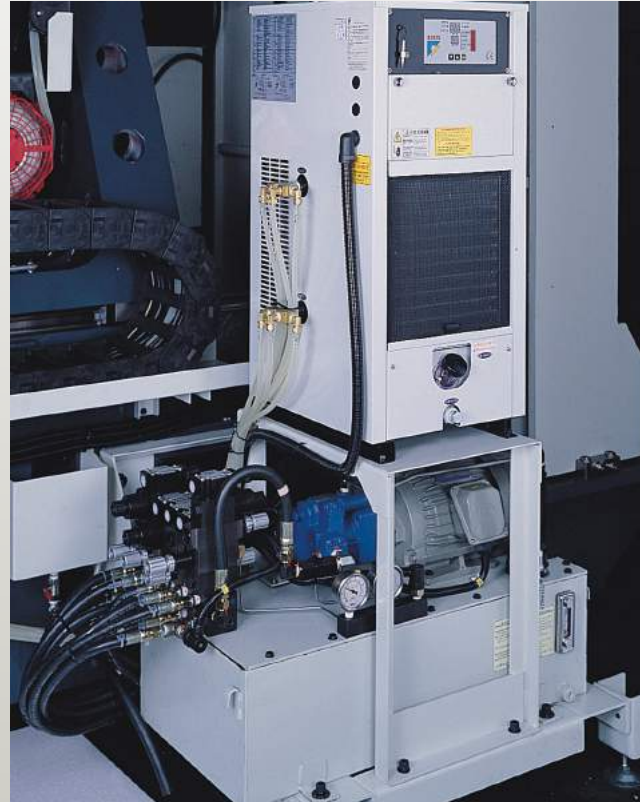


方便的維修門



自動交換工作台相關機械集中配置

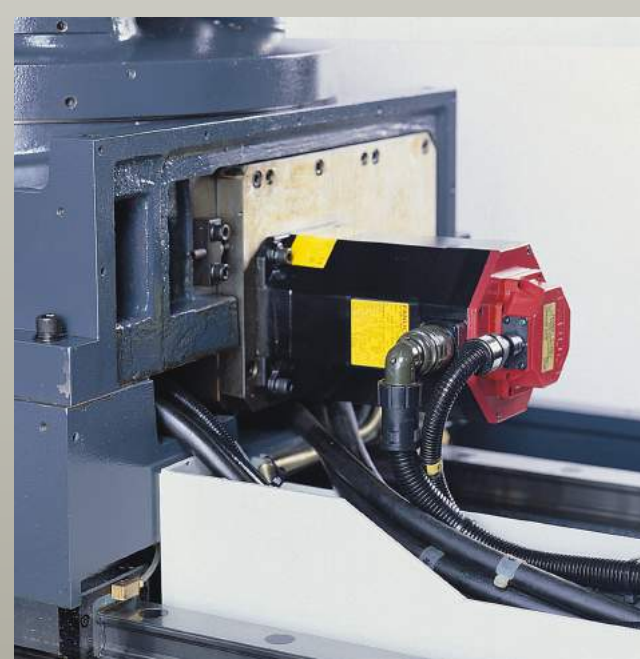

安全門

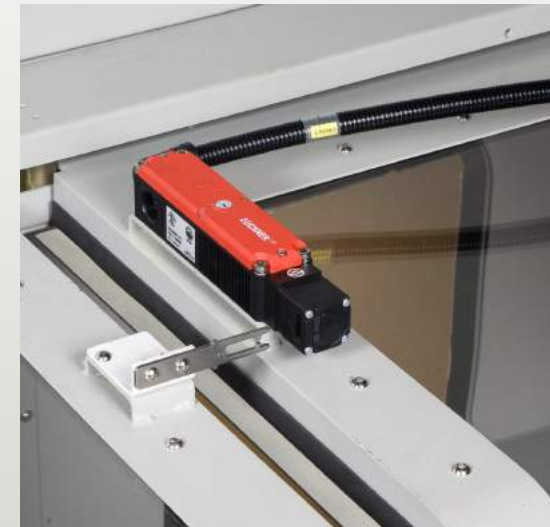

- 當安全門未關閉時加工程式無法啟動，以確保操作者安全。
- 在加工中安全門被開啟時，加工程式則中止，以保護操作者安全。

警示燈



- 加工程式執行終了時則黃燈閃爍，告訴操作人員可以執行工件裝卸工作。
- 若機器加工異常有警示訊息產生時，則紅燈閃爍，須作故障排除的緊急處理。

蜂鳴器



- 若機器加工異常，有警示訊息產生時，蜂鳴器則發出嗶嗶聲，告訴操作人員須作故障排除的緊急處理。

低風壓警示器



- 風壓系統當風壓壓力低於設值時，此風壓檢知器會送出風壓異常訊號至控制系統，並顯示出報警訊息。

高精度


800-22

800-23

高性能的配置


800-24

光學尺 OP

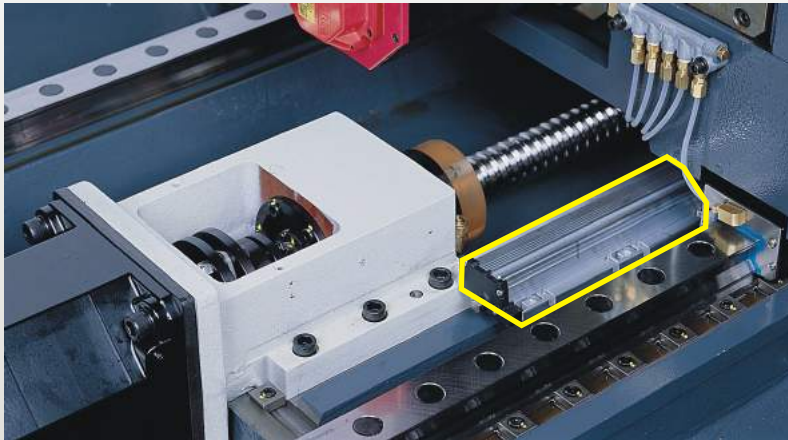

- X/Y/Z軸可加裝光學尺系統，可檢知機台因快速位移，產生熱變位，並將熱變位的值回饋給控制器後作補償，適合高精度的零件加工使用。
- 光學尺系統配有氣體保護裝置，避免光學尺受粉塵及油氣的污染，確保光學尺的精度，並延長其使用壽命。

主軸中心出水裝置 OP

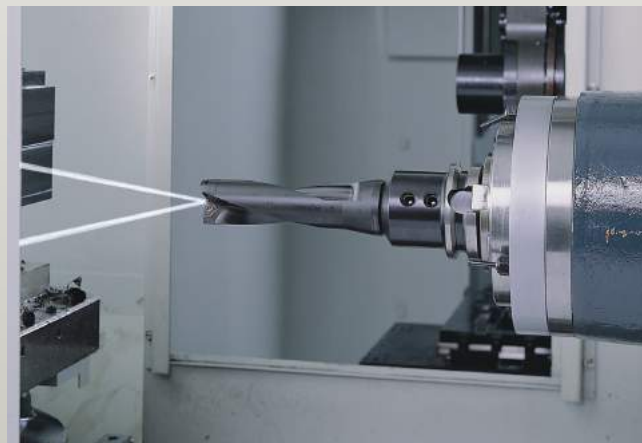

- 加裝主軸中央出水系統，切削液通過主軸中心，由刀具刀尖噴出，可直接冷卻工件與刀具切削刃上，將切削熱源帶走，以確保加工品質，適合深孔加工的零件。

環狀噴水



- 主軸環狀噴水具有 4 個噴嘴，分佈於主軸四週，使刀具、工件獲得最佳的冷卻效果，提升加工品質。



線上量測系統


800-25

工件量測系統 OP


- 使用RENISHAW RMP60。
- 自動中心量測與自動量測點。
- 自動量測的應用，包括下列圖示。

自動量測的應用

- 中心點設定
自動設定工作座標原點

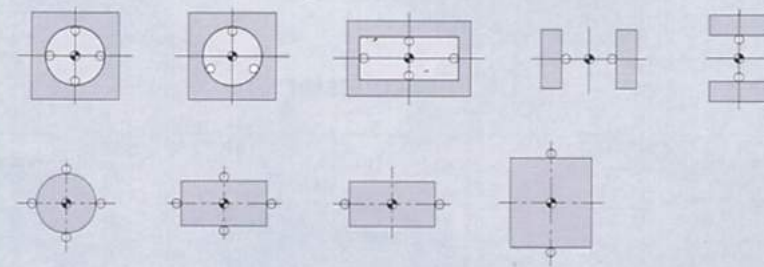

- 量測
量測工件的尺寸




刀長量測系統 OP

- 使用RENISHAW NC4S。
- 自動刀具及刀具破損檢知。
- 自動量測的應用，如下圖。




- 刀具量測
自動量測刀具長度

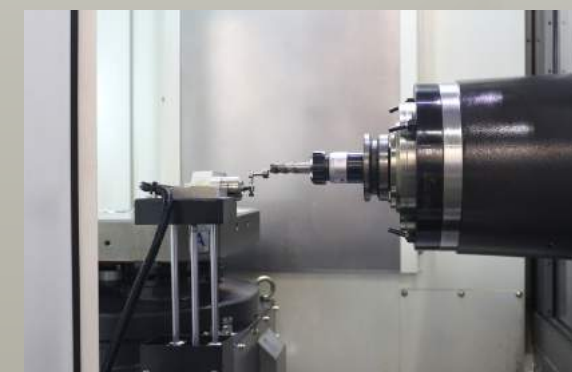

- 刀具破損檢知
預防進一步損害與
自動刀具破損檢知

● 刀具斷刀檢知(刀庫) OP ●

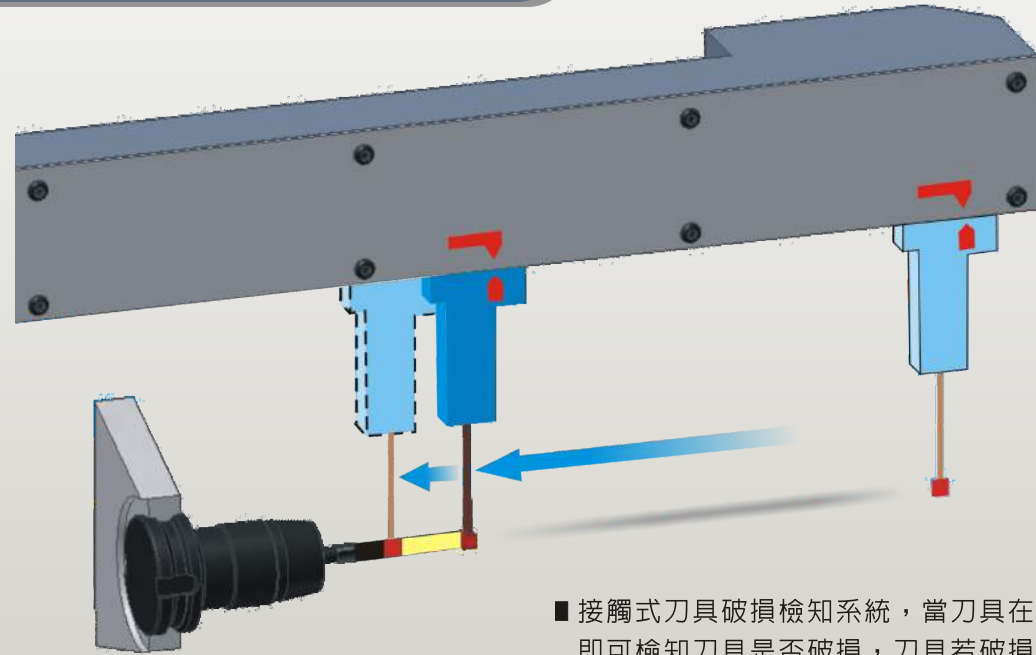

- 接觸式刀具破損檢知系統，當刀具在刀庫等待換刀前即可檢知刀具是否破損，刀具若破損控制系統發出訊息，避免下一工程加工損壞。
- 刀具斷刀量測的動作在刀庫完成，不影響加工的時間。

● 降低電力消耗量 ●




- 機內燈關閉功能
如果有一段時間沒有接觸操作面板，則機內照明燈熄滅。這還有助於節約能源延長機器照明燈的壽命。
- 電源斷路功能
在一定時間內未操作鍵盤，數控未運轉時，自動切斷伺服馬達、主軸馬達、冷卻液泵馬達、切屑液傳送機等的電源，以節省電力。
- 潤滑系統關閉功能
如果一段時間三軸導桿沒有運行，則自動關閉潤滑系統，以節省潤滑油的使用量。
- 螢幕關閉功能
如果一段時間沒有觸摸操作面板，則自動關閉螢幕，有助於節省能源延長螢幕的壽命。

● 油霧收集系統 OP ●

- 全密式護罩板金及油霧收集器，可有效回收加工產生的粉塵及油氣，避免使用者吸入有害物質，危害健康。
- 在密閉的空間或乾淨的廠房生產高精密的零件，可使空氣的品質被有效的控制，符合綠色技術的要求。



● 切削液冷卻系統 OP ●

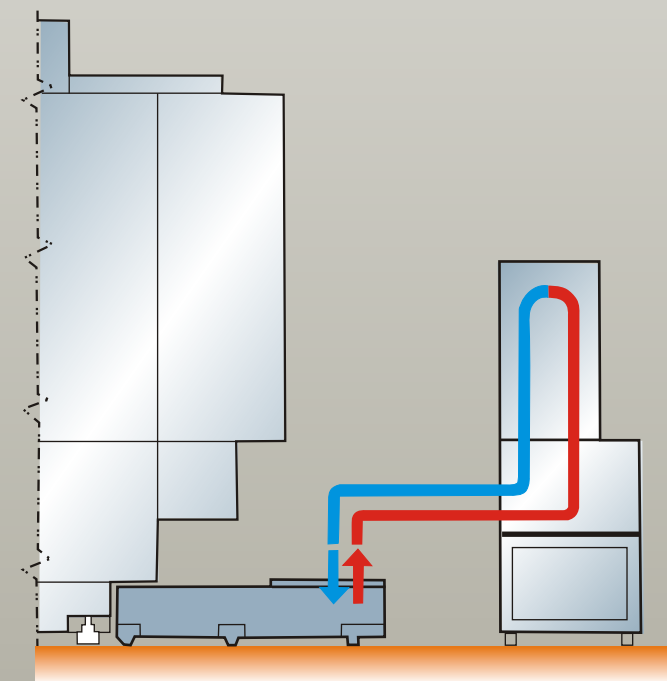

- 切削液冷卻系統，可將長時間加工產生的熱能獲得控制，以確保加工的精度。



● 人性化的人機介面 ●

方便的操作性

800-29


● 次世代對應操作系統 ●

- 使用FANUC 10.4"LCD彩色螢幕。
- 採用麗馳研發的按鑑式操作面板，輸入方便快捷。
- 面板重要按鍵加裝保護蓋，確認後再執行避免誤動作。



● 接近距離 ●

到工作台的距離
270mm (LH-500)
360mm (LH-630)
402mm (LH-800)
 到工作台的高度
878mm (LH-500)
993mm (LH-630)
998mm (LH-800)


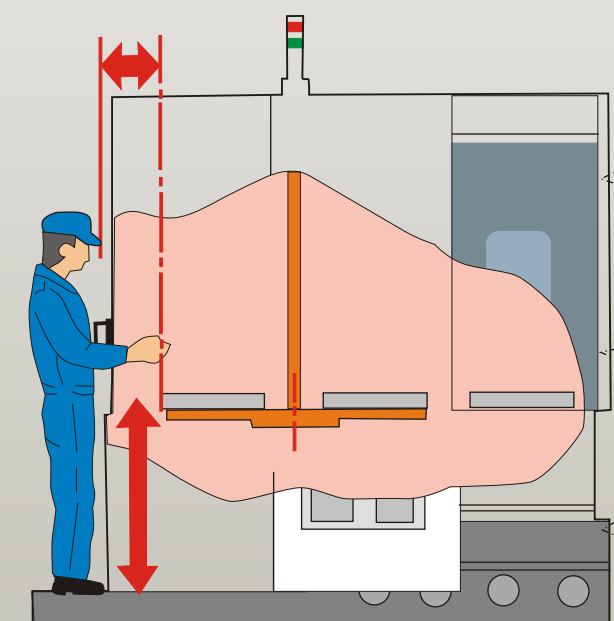


■ 縮短操作人員與工作台的距離。

門開口寬度

822mm (LH-500)
1200mm (LH-630)
1330mm (LH-800)

■ 超大的門寬設計，方便零件或治具裝卸機台。

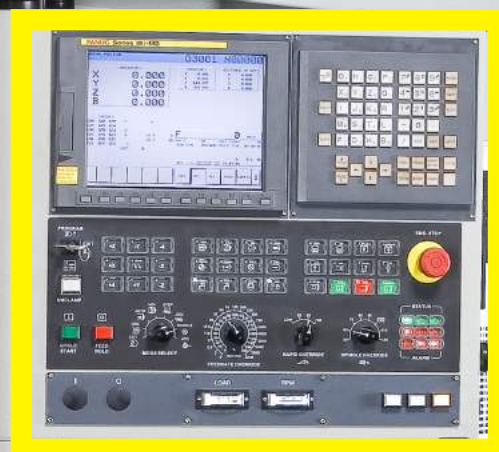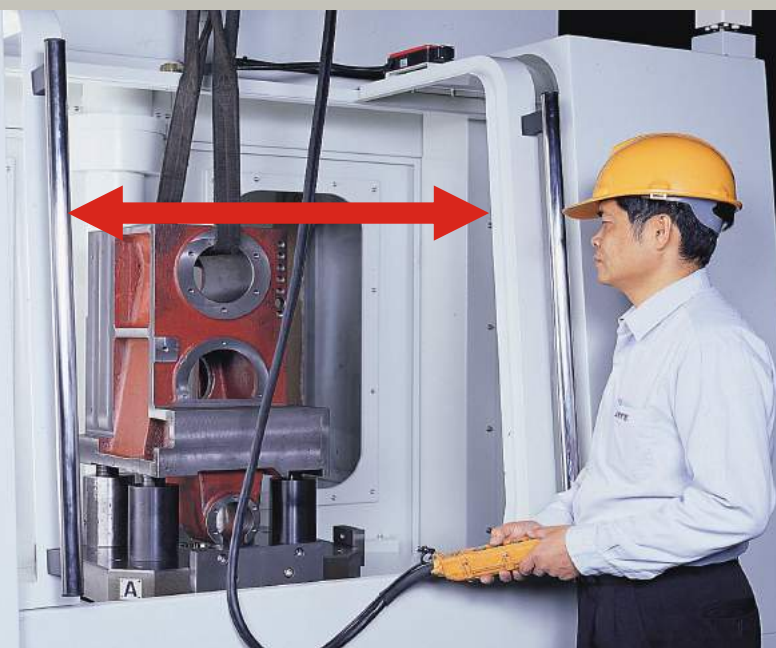

		品名	0iMF	31i-B
1	J664	剛性攻牙回退	✓	✓
2	J665	AI 輪廓控制 AICC I (40 Block)	✓	
3	J674	CNC管理	✓	✓
4	J718	異常負載檢出	✓	✓
5	J801	控制軸延伸 (4-AXIS)	✓	✓
6	J802#n	最多總控制軸數 (4-AXIS→#4 , 5-AXIS→#5)	✓	✓
7	J803	同動軸延伸	✓	✓
8	J804	PMC軸控制	✓ 4 軸	✓
9	J805	最小設定單位C	✓	
10	J806	切削補間後加減速	✓	✓
11	J808	自動轉角減速	✓	
12	J807	控制軸拆卸	✓	✓
13	J818	極座標指令	✓	✓
14	J819	螺旋補間	✓	✓
15	J822	工作台分度	✓	✓
16	J824	螺紋補間	✓	✓
17	J828	剛性攻牙	✓	✓
18	J829	切削鐘形補間後加減速		✓
19	J830	第3.4原點復歸	✓	✓
20	J835	手輪1個控制	✓	✓
21	J838	程式再開	✓	✓
22	J841	背隙補償	✓	✓
23	J846	限制行程(位置開關)	✓	✓
24	J848	高速跳躍		✓
25	J850	主軸串行輸出	✓	✓
26	J853	主軸定位	✓	✓
27	J854	主軸輸出切換(Y-△線圈切換)	✓	✓
28	J872	G10程式參數輸入/輸入補正	✓	✓
29	J873	程式巨指令B	✓	✓
30	J876	英/公制切換	✓	✓
31	J884	樣式資料輸入(刀長量測輔助畫面)	✓	✓
32	J887	增加共變數999組 (#100~#199, #500~#999)	✓	✓

		品名	0iMF	31i-B
33	J888	宏程序執行器	✓	
34	J890	切削循環機能	✓	✓
35	J891	切削循環機能	✓	✓
36	J893	座標迴轉	✓	✓
37	J894	工件座標系	✓	✓
38	J895	工件座標組數48組	✓	✓
39	J900	Rs232接口(RS-232C)	✓	✓
40	J913	外部資料輸入	✓	✓
41	J917	工件座標直接輸入(量測)	✓	✓
42	J923	參考點偏移	✓	✓
43	J927	刀具補正	✓ (400)	✓ (200)
44	J930	刀具直徑、刀尖半徑補償 G41/G42	✓	✓
45	J932	工具長自動測定	✓	
46	J933	刀具補償值測量值直接輸入	✓	✓
47	J937	刀具偏置存儲器C	✓	✓
48	J946	程式記憶長度1280m	✓	✓
49	J947	程式記憶容量1Mbyte		✓
50	J953	1 Max. 1000 programs 登入程式1000個		✓
51	J956	背景編輯	✓ (400)	✓ (1000)
52	J957	擴張程式編輯(複製貼上功能)	✓	✓
53	J960	軟體操作介面(操作PN)	✓	✓
54	J961	軟體操作介面通用開關	✓	✓
55	R616	工具管理擴張B機能	✓	
56	J971	時間及加工數表	✓	✓
57	J972	靜態圖形顯示		✓
58	R521	五國語文顯示	✓	✓
59	R616	工具管理擴張B機能	✓	
60	R630	快速程式再啟動		✓
61	S790	操作引導	✓	
62	S808	AI 輪廓控制(AICC II)		✓
63	R508	速度轉角控制		✓
64	S617	刀具位置偏移	✓	✓

主軸馬達功率與扭力表

800-32

LH-500A/B:FANUC α 15/8000i; α 15/12000i

LH-500B: α 15/8000i(單線圖)另附功率與扭力表

LH-500A: α 15/12000i(雙線圖)

Model α i 15/12000


Ordering specification number: A06B-1429-B12 $\square$ #0P21

Applicable amplifier: α iSP 22-B

Model α i 15/8000

Ordering specification number: A06B-1409-B $\square$ $\square$ $\square$ #0R $\square$ $\square$

Applicable amplifier: α iSP 22-B

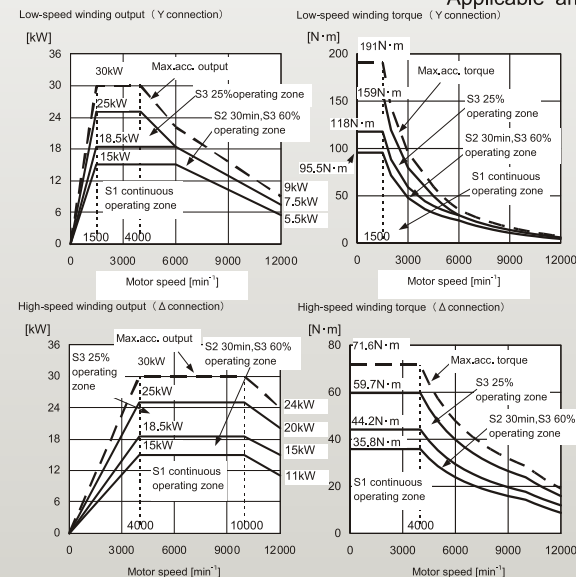

LH-630A/B,LH-800B:FANUC α 22/8000i; α 22/12000i

LH-630B: α 22/8000i(單線圖)另附功率與扭力表

LH-630A: α 22/12000i(雙線圖)

Model α i 22/8000


Ordering specification number: A06B-1431-B12 $\square$ #0P21

Applicable amplifier: α iSP 26-B


Model α i 22/8000

Ordering specification number: A06B-1411-B $\square$ $\square$ $\square$ #0R $\square$ $\square$

Applicable amplifier: α iSP 26-B

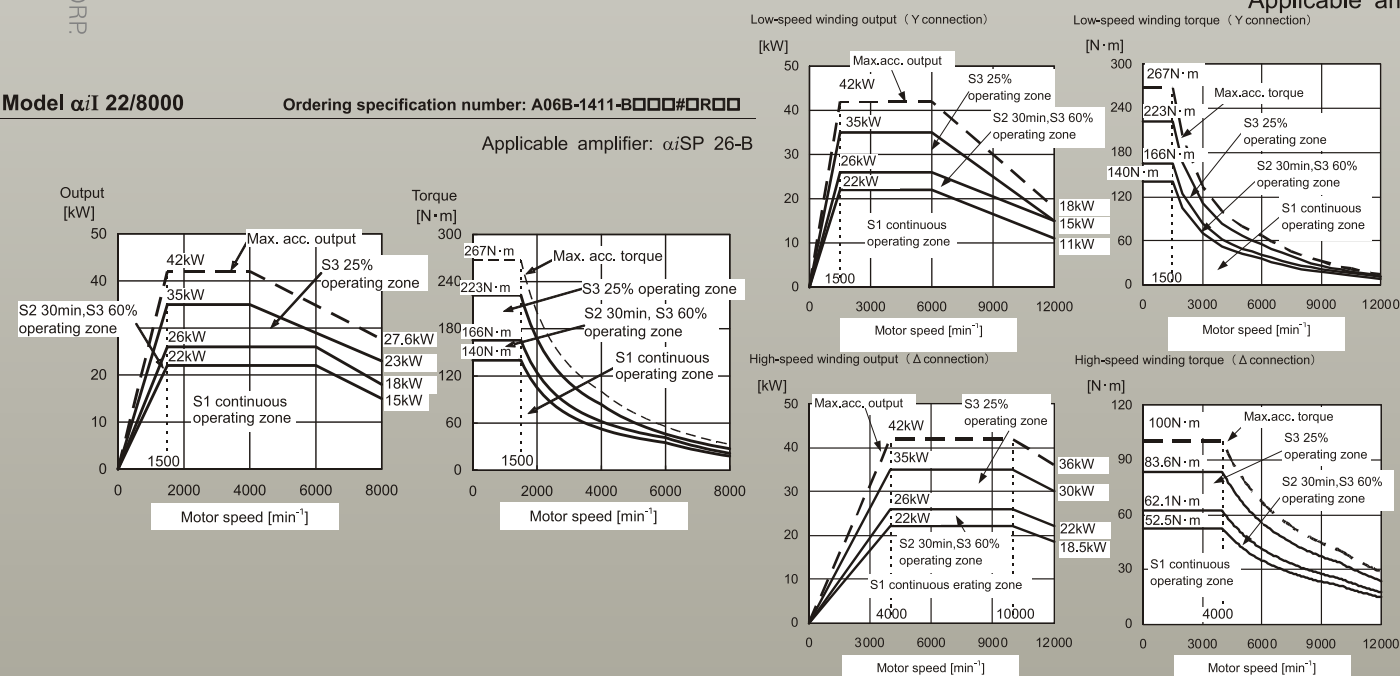

ZF + FANUC 高扭力馬達

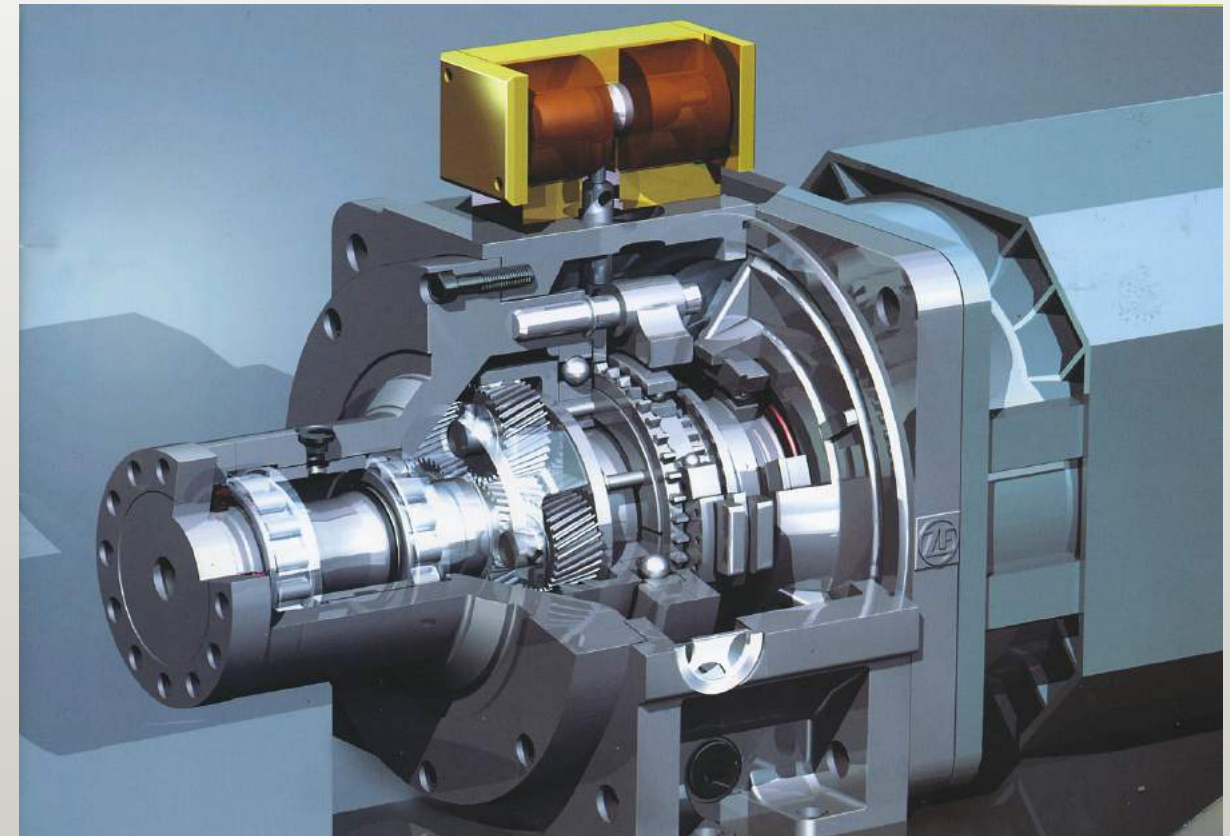



LH - 630B

LH - 800B


α 15 / 8000i+ZF(α 15/18.5/25KW)

OP


α 22 / 8000i+ZF(α 22/26/35KW)

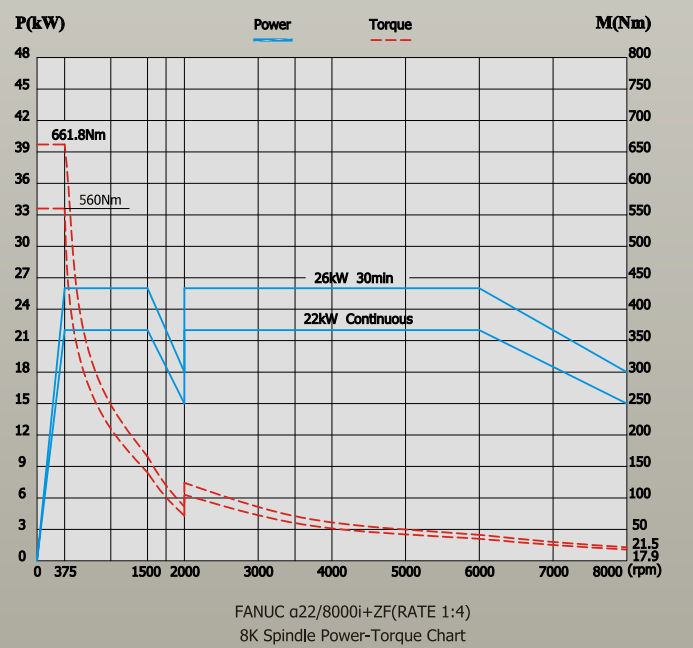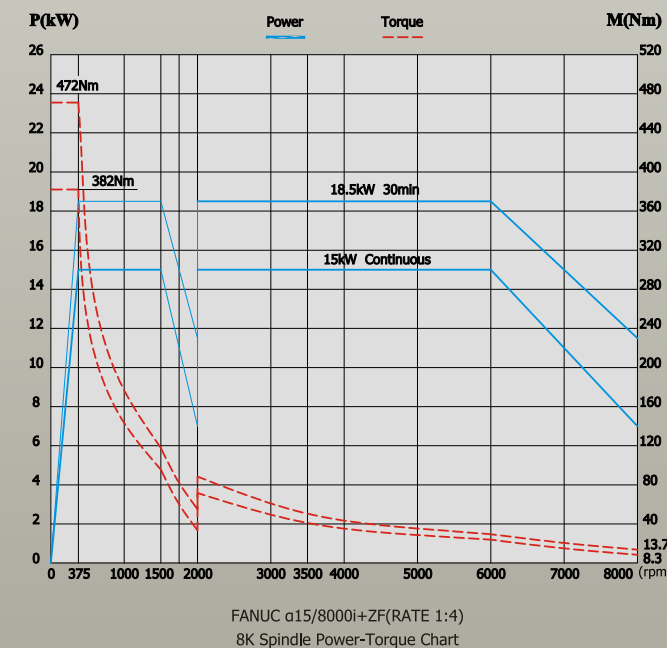

平面銑刀 Ø80mm

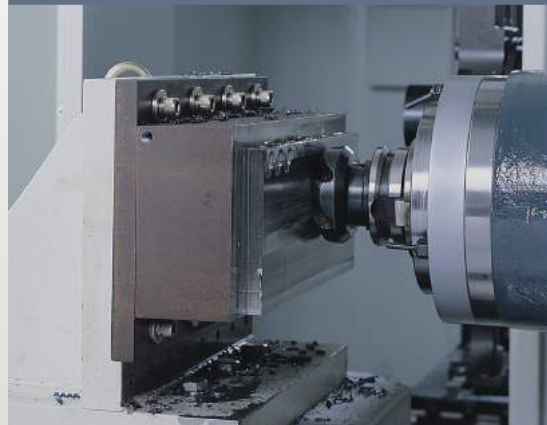


端面銑刀 Ø40mm

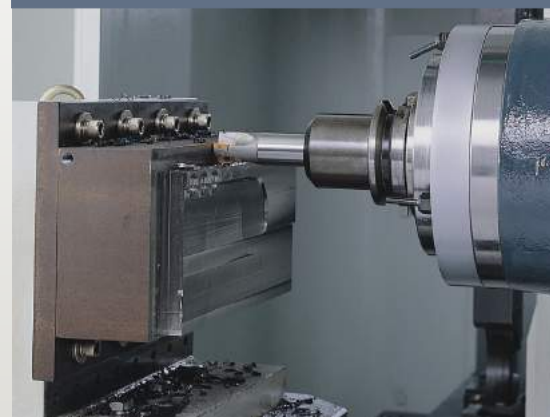

鑽頭 Ø50mm



攻牙

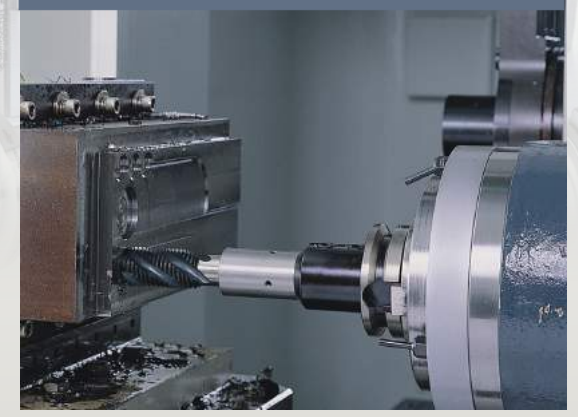

LH-500B

切削去除量

334mL/min

主軸轉速

1000 rpm

進給速度

1200 mm/min

切削去除量

150mL/min

主軸轉速

500 rpm

進給速度

175 mm/min

LH-500B

切削去除量

177mL/min

主軸轉速

900 rpm

進給速度

90 mm/min

刀具

M36xP4.0

主軸轉速

88 rpm

進給速度

352 mm/min

LH-630B

切削去除量

400mL/min

主軸轉速

1000 rpm

進給速度

1300 mm/min

切削去除量

197mL/min

主軸轉速

640 rpm

進給速度

230 mm/min

LH-630B

切削去除量

220mL/min

主軸轉速

900 rpm

進給速度

113 mm/min

刀具

M40xP4.0

主軸轉速

88 rpm

進給速度

352 mm/min

LH-800B

切削去除量(Ø100)

600mL/min

主軸轉速

700 rpm

進給速度

1000 mm/min

切削去除量

296mL/min

主軸轉速

700 rpm

進給速度

340 mm/min

LH-800B

切削去除量(Ø60)

282mL/min

主軸轉速

770 rpm

進給速度

100 mm/min

刀具

M42xP4.5

主軸轉速


88 rpm

進給速度

352 mm/min


單位：mm

雷射檢驗

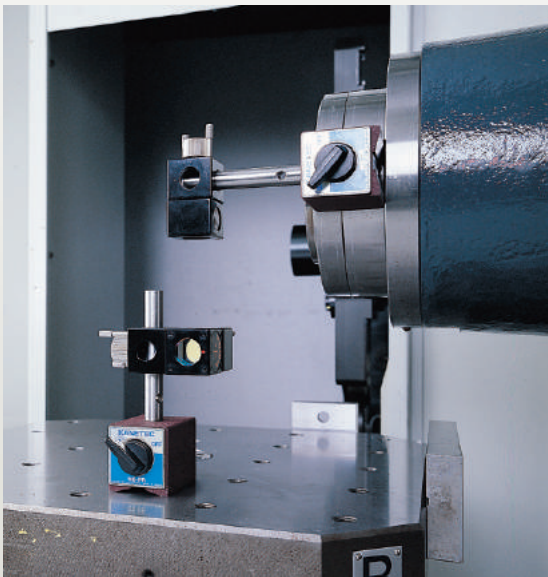


■ 全行程運動精度皆經過雷射校正補償，確保機台之精度與校準結果。

主軸動態平衡校正

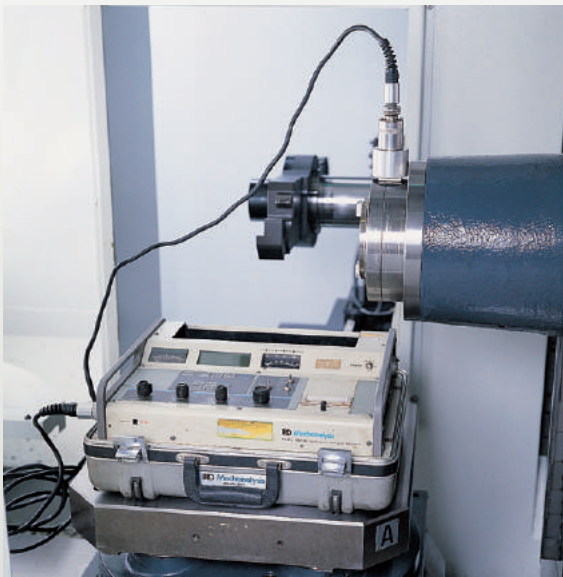


■ 利用 IRD 動態平衡設備校正主軸最高轉速的速度、位移及加速度特性。

標準試塊測試

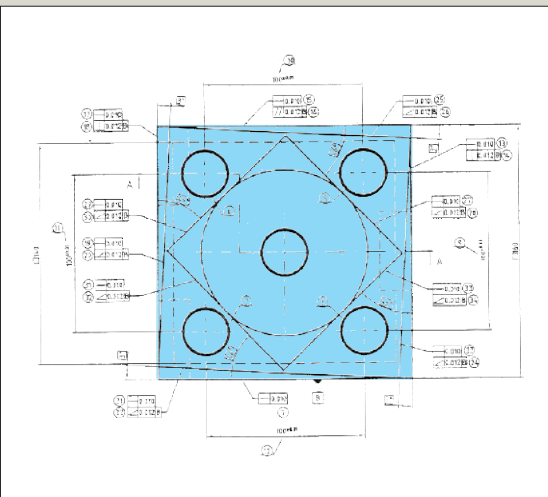


■ 每一部機器，須經精密儀器檢驗測試外，還需做符合國際標準的動態切削試驗。
■ 切削完成的標準試塊，需經三次元量床檢測，確保精度符合標準。

循圓檢驗

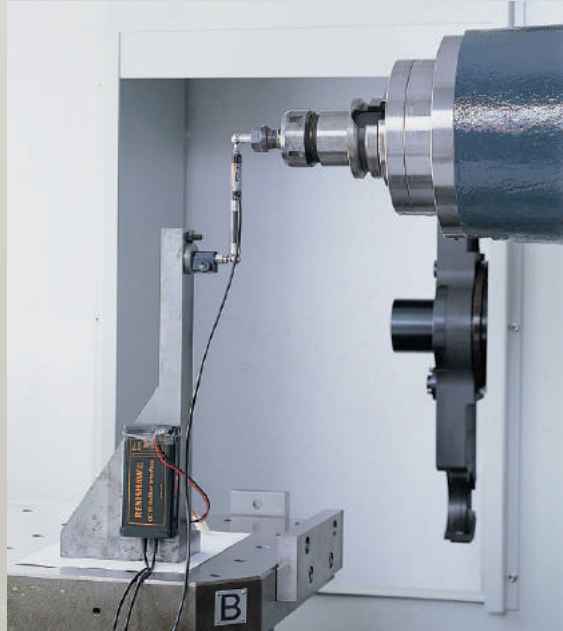

■ 採用循圓測定儀，校正真圓精度及機器幾何精度，藉此檢驗能確保機台三維空間之運動精度。


外型尺寸

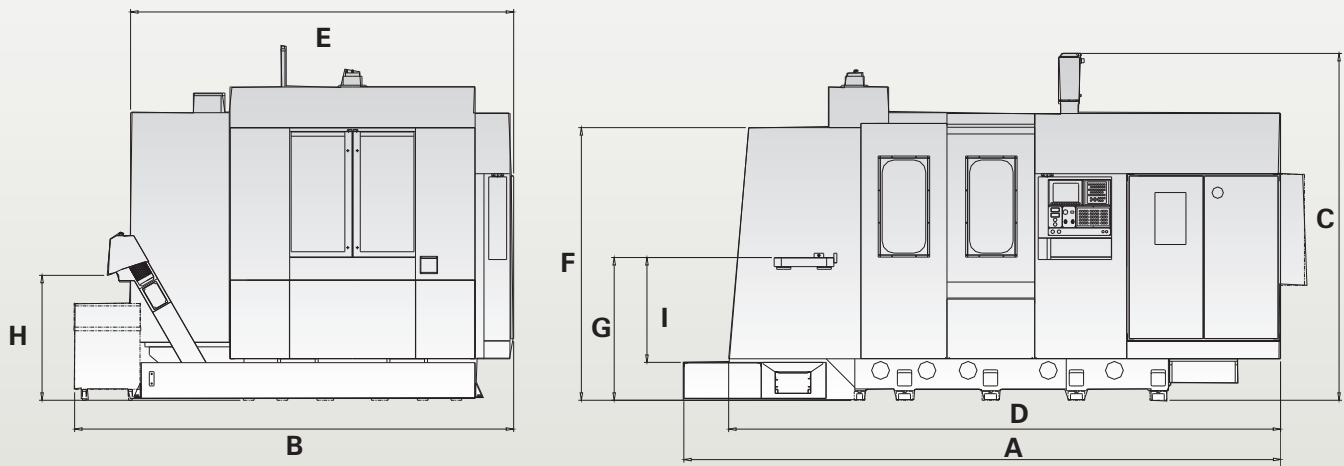


機型 \ 部位	A	B	C	D	E	F	G	H	I
LH-500	5000	3680	2980	4625	3200	2283	1195	1046	878
LH-630	5966	4000	3362	5577	3570	2550	1295	1132	993
LH-800	6991	4506	3948	6581	4326	2932	1300	1132	998

佔地與地基圖

LH-500

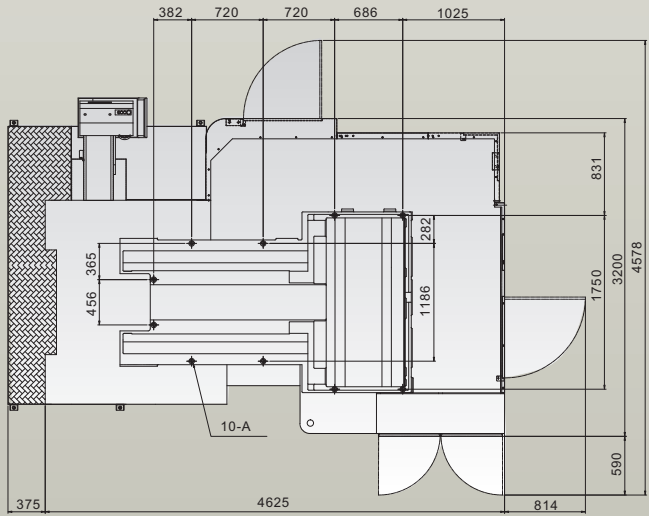


LH-630/800

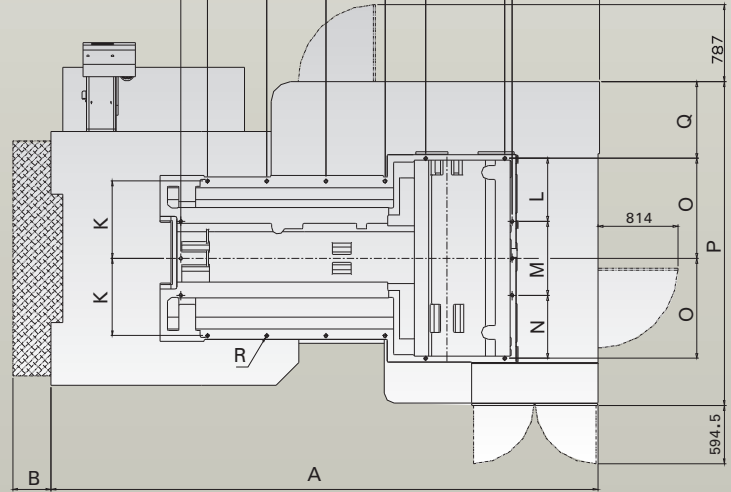

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
LH-630	5577	389	273	603	603	603	414	806.5	75	875	788.5	—	—	—	1020	3570	1051	14
LH-800	6581	410	545	660	660	660	435	895	75	980	---	814	764	914	---	4326	1355	16

單位：mm

工作台尺寸

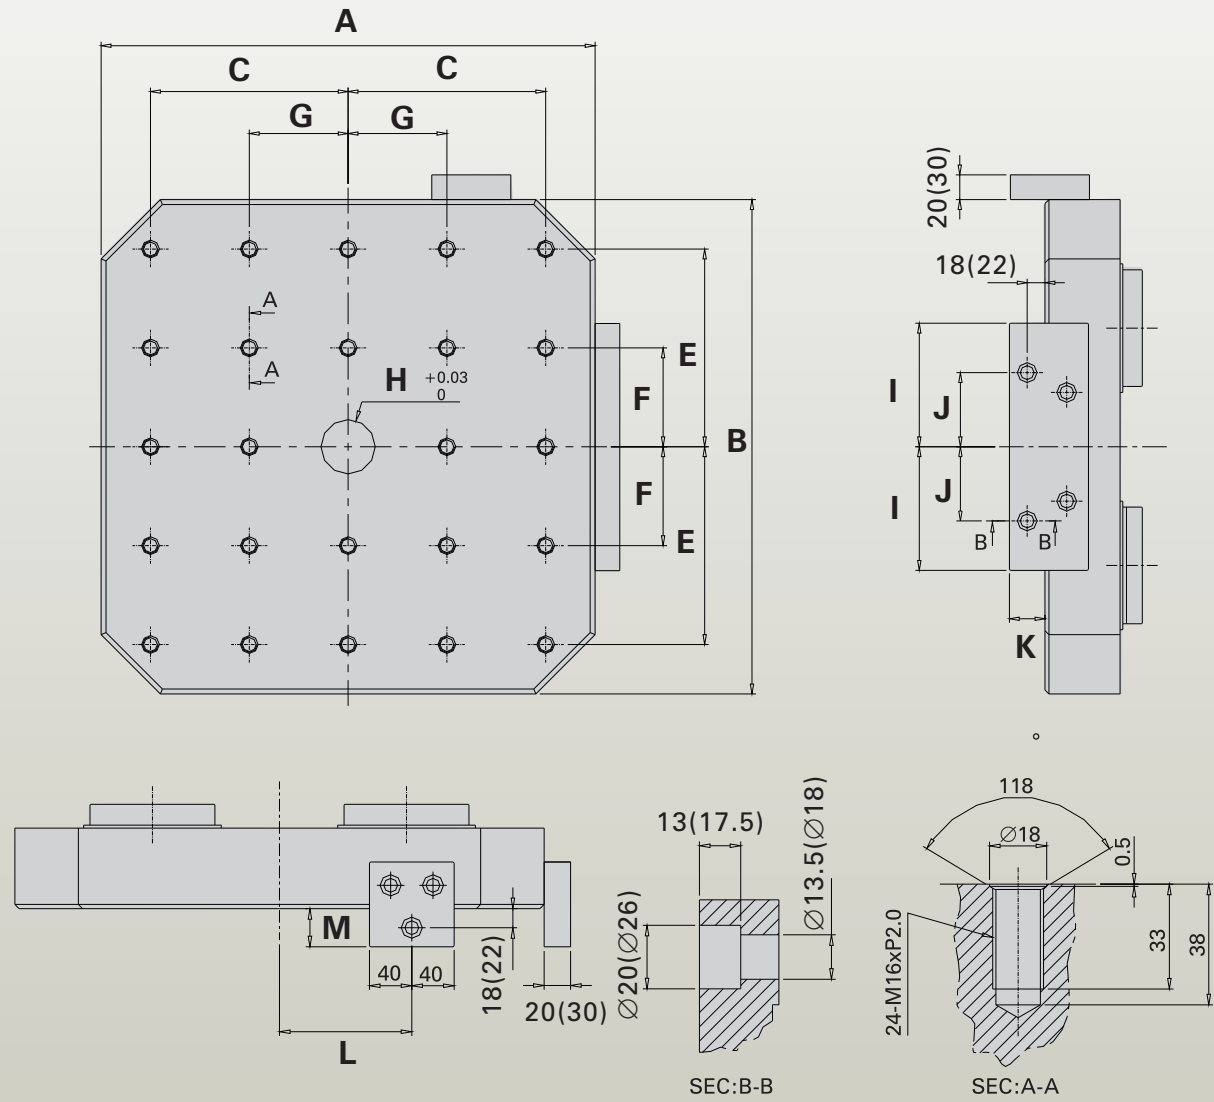


() : LH-800

機型	部位	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M
LH-500		500	500	200	200	100	100	55	125	75	36	125	36
LH-630		630	630	250	250	125	125	30	105	55	35	60	35
LH-800		800	800	320	320	160	160	55	200	135	41	220	41


單位：mm

各軸行程示意圖



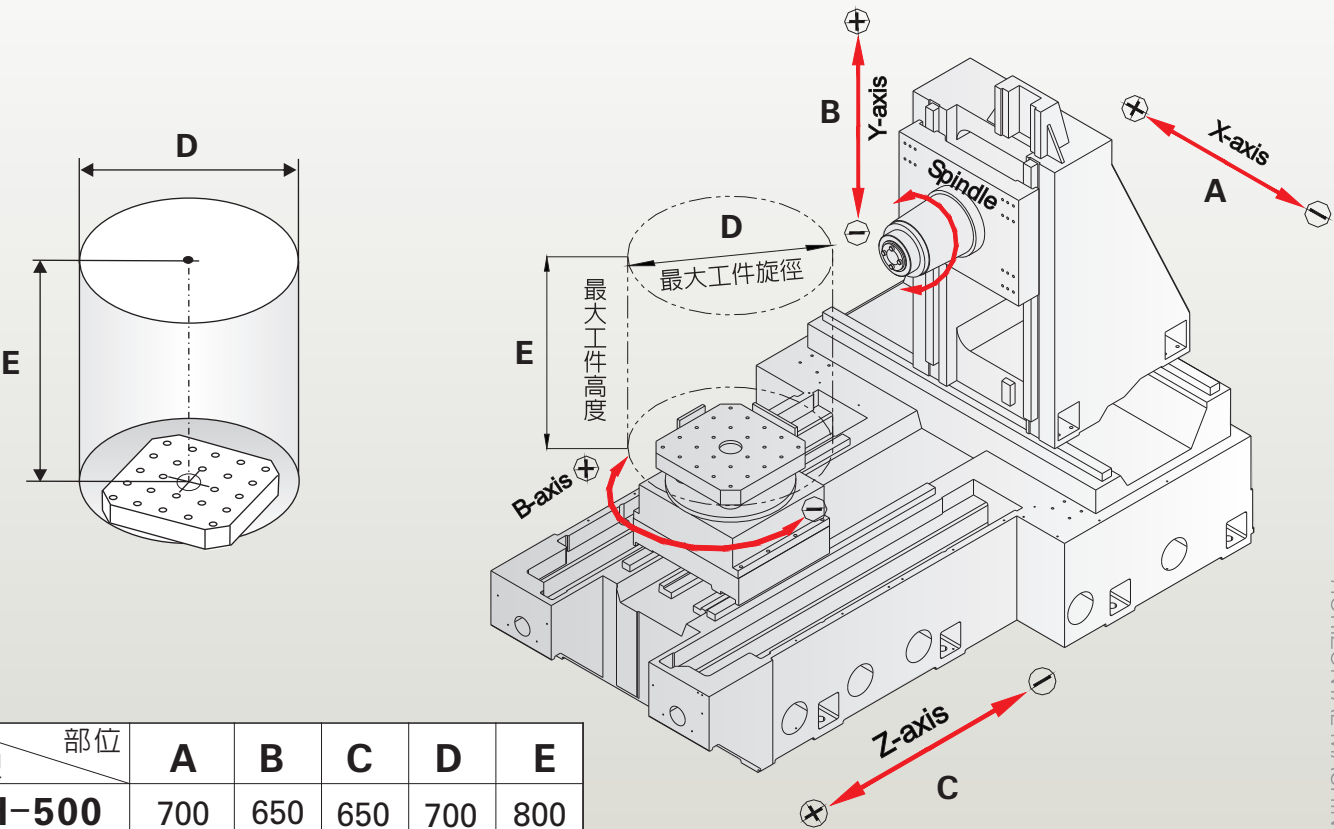


機型	部位	A	B	C	D	E
LH-500		700	650	650	700	800
LH-630		1000	850	950	1000	1000
LH-800		1300	1300	1200	1300	1300

切削範圍

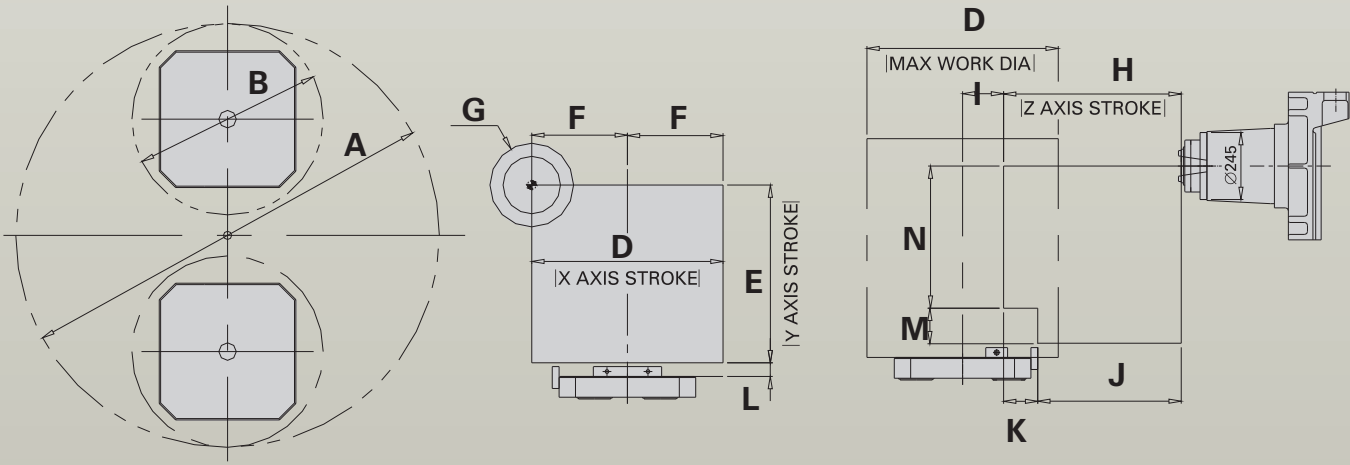

機型	部位	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
LH-500		1550	700	700	650	350	306	650	150	510	140	50	130	520
LH-630		2230	1000	1000	850	500	306	950	150	755	195	100	80	770
LH-800		2900	1300	1300	1200	650	306	1200	200	960	240	100	85	1115

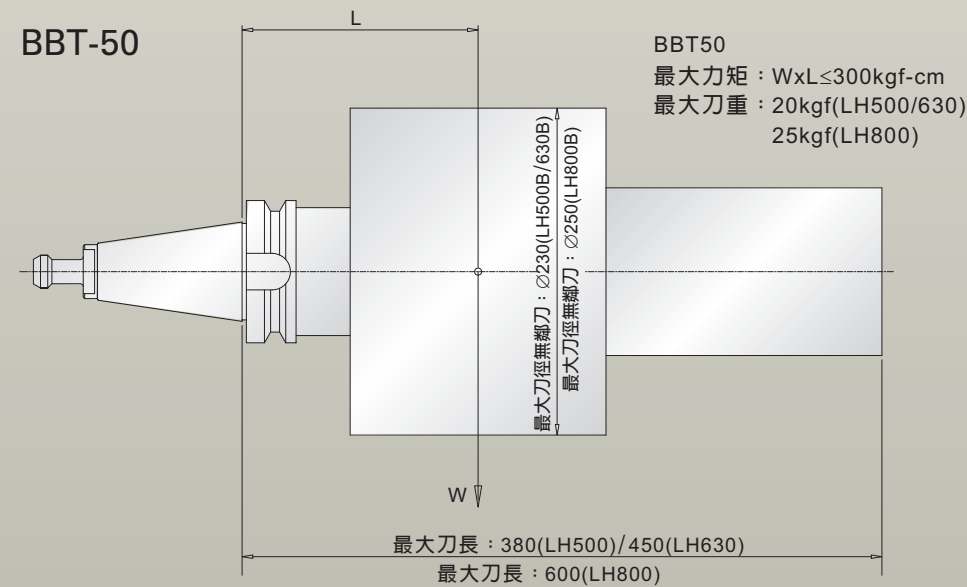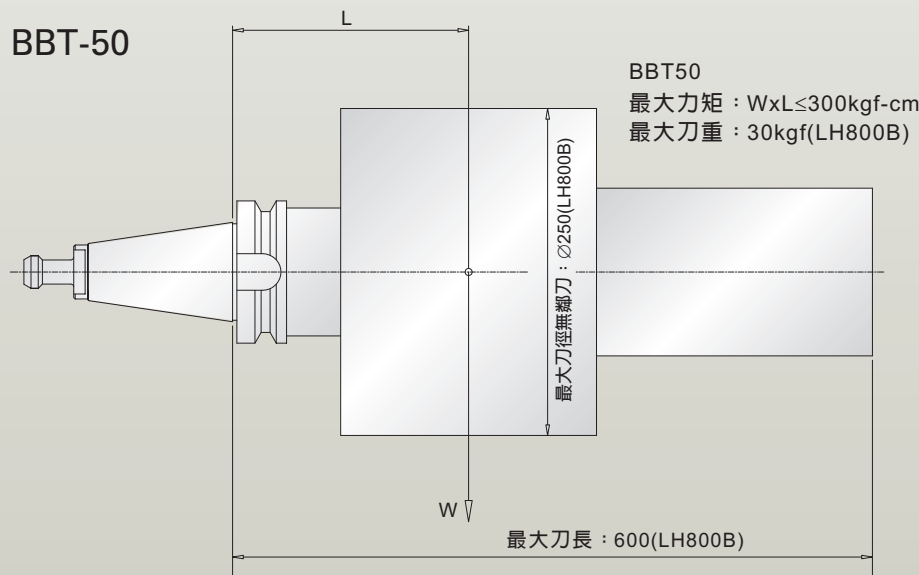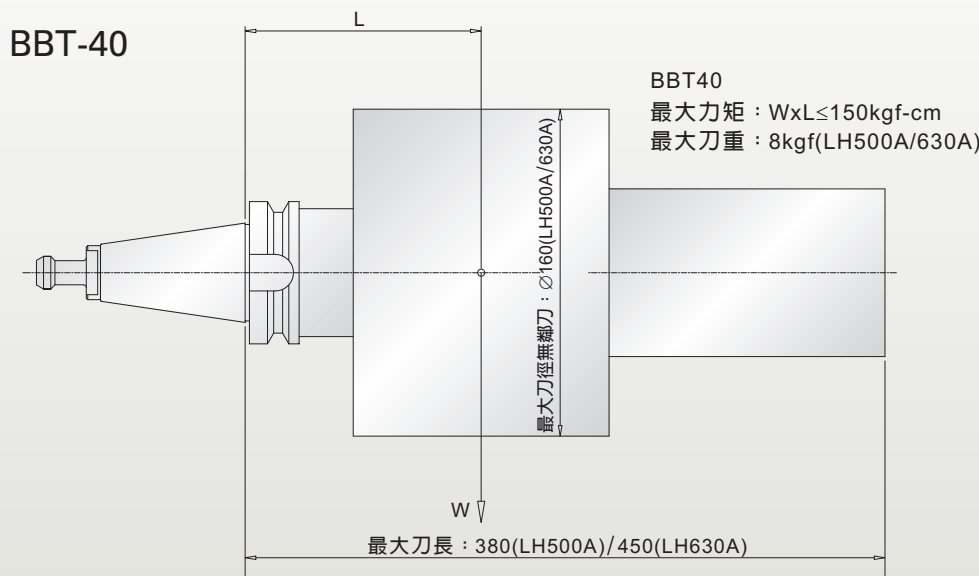

●標準配備 ○選用配備 ☆需要洽詢 —無此功能

	LH-500A	LH-500B	LH-630A	LH-630B	LH-800B
主軸					
主軸轉速 6000RPM	—	●	—	●	●
主軸轉速 8000RPM	—	○	—	○	○
主軸轉速10000RPM	●	—	●	—	—
主軸油冷機	●	●	●	●	●
主軸氣幕系統	●	●	●	●	●
主軸皮帶傳動	—	○	—	●	●
主軸直結傳動	●	●	●	—	—
主軸皮帶傳動+ZF齒輪	—	—	—	○	●

三軸傳動系統					
三軸滾柱線軌	●	●	●	●	●
三軸中空冷卻系統	●	●	●	●	●
三軸光學尺系統	○	○	○	○	○
第四軸光學尺	○	○	○	○	○

工作台單元					
工作台1°分割	●	●	●	●	●
工作台0.001°分割	○	○	○	○	○
工作台M16固定孔	●	●	●	●	●
工作台T型槽	○	○	○	○	○

冷卻系統					
切削液環狀噴水	●	●	●	●	●
主軸外吹氣系統	○	○	○	○	○
主軸中心出水系統	○	○	○	○	○

排屑系統					
刮板式排屑系統	●	●	●	●	●
蓄屑車	●	●	●	●	●
機內螺旋排屑器	●	●	●	●	●
機內油水分離系統	●	●	●	●	●
機頂沖屑系統	●	●	●	●	●
圓盤式油水分離機	○	○	○	○	○

	LH-500A	LH-500B	LH-630A	LH-630B	LH-800B
安全系統					
前門/側門安全開關	●	●	●	●	●
CE安全規範	○	○	○	○	○
量測系統					
刀長量測系統NC-4S	○	○	○	○	○
工件量測系統RMP-60	○	○	○	○	○
刀具斷刀檢知(刀庫)	☆○	☆○	☆○	☆○	☆○

ATC與刀庫系統					
儲刀刀具數40T		●	—	●	
儲刀刀具數60T	●	○	●	○	●
刀具規格BBT	●	●	●	●	●
刀具規格CAT	○	○	○	○	○
刀具規格NO40	●	—	●	—	—
刀具規格NO50	—	●	—	●	●

電器部分					
M30自動斷線系統	●	●	●	●	●
工作燈(照明)	●	●	●	●	●
警示燈	●	●	●	●	●
電氣箱冷氣系統	○	○	○	○	○
電氣箱熱交換器	●	●	●	●	●

控制器					
FANUC 0iMF	●	●	●	●	●
FANUC 31i	○	○	○	○	○

其他					
油霧回收單元	○	○	○	○	○
旋轉視窗	○	○	○	○	○

項 目		LH-500A	LH-500B	LH-630A	LH-630B	LH-800B
行程						
X/Y/Z軸行程	mm	700/650/650		1000/850/950		1300/1200/1200
主軸中心至工作台面	mm	50-700		100-950		100-1300
主軸鼻端至工作台中心	mm	150-800		150-1100		200-1400
工作台						
工作台面積	mm	500x500		630x630		800x800
最大工件尺寸	mm	Ø700		Ø1000		Ø1300
工作台最大荷重	kg	500		1000		2000
工件最大高度	mm	800		1000		1300
工作台表面配置	mm	24-M16 Pitch 100		24-M16 Pitch 125		24-M16 Pitch 160
工作台最小分割角度		1°		1°		1°
主軸						
主軸最高轉速	RPM	10000	6000	10000	6000	6000
主軸速度變換數	RPM	6000	—	6000	--	1500
主軸最大切削扭矩(標準)	N-m	120		165		660
主軸端孔斜度		7/24Taper,No.40	7/24Taper,No.50	7/24Taper,No.40	7/24Taper,No.50	7/24Taper,No.50
主軸軸承內徑	mm	70	100	70	100	100
主軸傳動方式		直結式	直結式	直結式	皮帶式	皮帶式+ZF
進給						
三軸快速位移	mm/min	36000		32000		32000
切削進給	mm/min	1-10000		1-10000		1-10000
手動進給	mm/min	1260		1260		1260
自動換刀裝置						
刀柄型式		ISO 40或BBT-40	ISO 50或BBT-50	ISO 40或BBT-40	ISO 50或BBT-50	ISO 50或BBT-50
刀具儲存容量	只	60	40	60	40	60
最大刀具直徑(鄰近無刀具直徑)	mm	80(160)	120(230)	80(160)	120(230)	125(250)
刀具最大長度	mm	380	380	450	450	600
刀具最大重量	kg	8	20	8	20	30
ATC交換時間 (T to T)	秒	5		5		8
選刀方式		定址式		定址式		定址式

項 目		LH-500A	LH-500B	LH-630A	LH-630B	LH-800B
工作台自動交換系統						
工作台數	只	2		2		2
工作台交換方式		迴轉式		迴轉式		迴轉式
自動工作台交換時間	秒	18		18		18
控制器系統						
FANUC		Oi -MF		Oi -MF		Oi -MF
馬達						
主軸馬達功率	KW	15/18.5		22/26		22/26
主軸馬達扭力	N . m	120		165		165
X/Y/Z/B軸馬達功率	KW	7/7/4/1.6		7/7/7/3		7/6/7/3
油壓系統馬達	KW	2.2		2.2		3.7
切削系統馬達	KW	1.6		1.6		1.6
動力供給						
電力需求	KVA	42		42		42
油/水箱容量						
油壓系統容量	L	60		60		60
潤滑系統容量	L	4		4		4
切削系統容量	L	760		800		850
機械尺寸						
機械高度	mm	2980		3362		3948
佔地面積	mm	5000x3200		5966x3570		6991x4326
機械重量	kg	15000		23000		25000


■ 本型錄所有圖片僅供參考，如與實機不符，請以實機為準。

■ 本公司保留產品規格外觀、配備變更或停用之權利。

世界各區營服體系



大中華地區營服體系

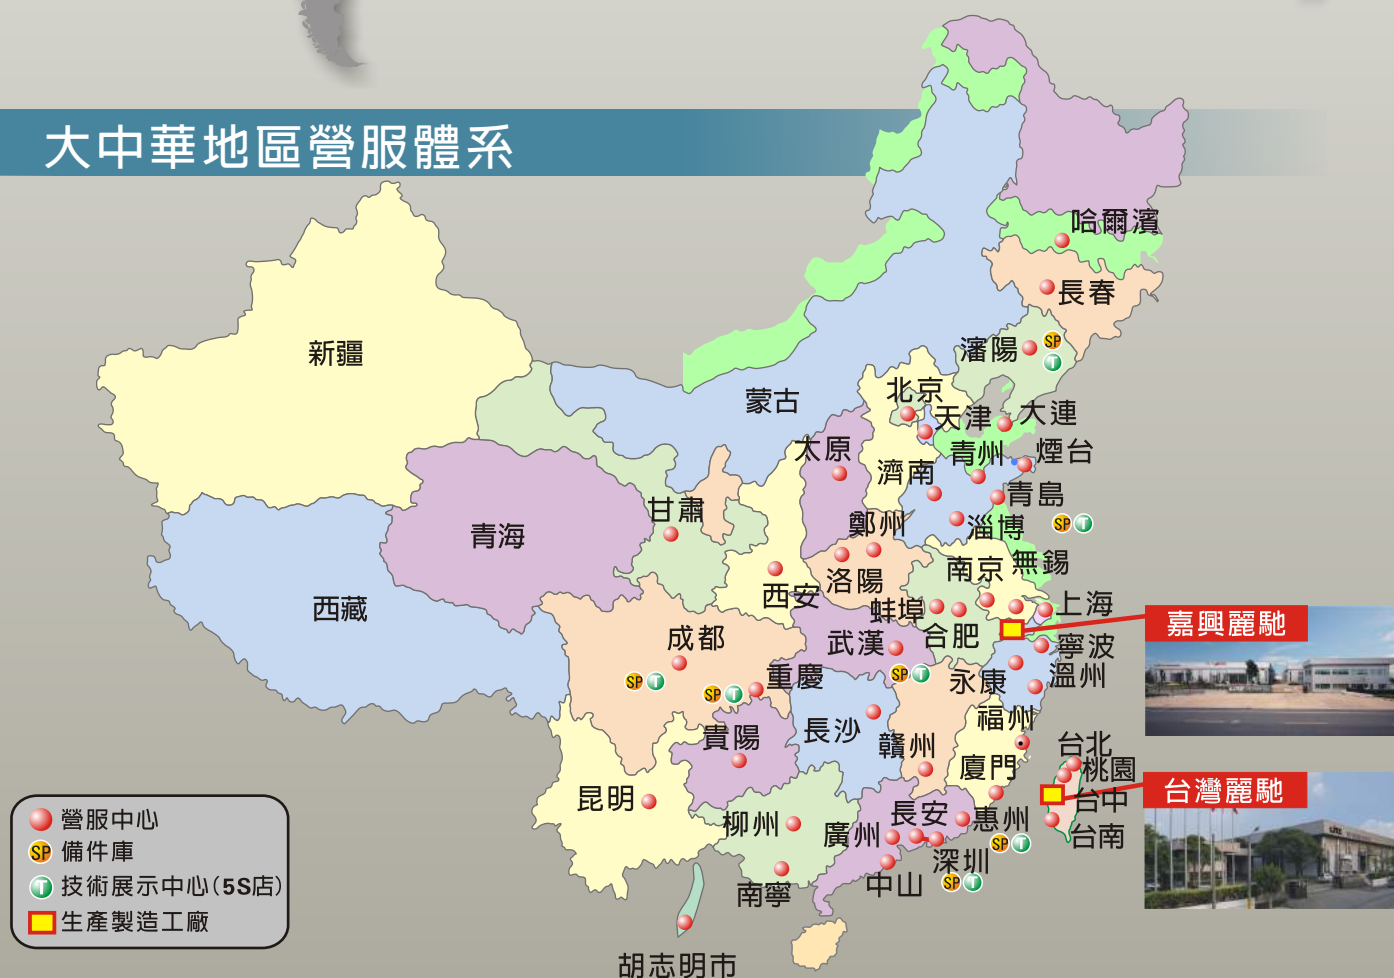

全國各地的5S店(銷售、服務、展示、服務備品、技術支持)

麗馳機床在離您最近的地方為您展示與服務



麗馳展示中心的營銷體系，體現了麗馳對客戶的服務承諾，其完善、快速、專業的服務支持，充足的設備供應和良好的培訓機制，保證了用戶機床良好持續運轉，這些都是廣大機床客戶所最需要的。

麗馳展示中心服務的理念，是要將機床製造商，機床經銷商及客戶緊緊地維繫在一起，除了展示麗馳最新的產品外，還設有專用的數控加工培訓教室和備品倉庫，並配有專業的技術團隊為客戶提供培訓、維修、配件、銷售等服務，實現全面而周到的一站式服務。

展示中心將為周邊地區客戶提供優質的快速完備、專業化的白金服務，從備件供應維修、培訓到加工演示、工藝方案訂定和信息共享等方面，用行動落實到麗馳的經營理念——麗馳是您一生的好夥伴。



值得信賴—
麗馳機床在使用期間，我們提供良好服務，並快速提供備品零件，確保機器在良好的狀態使用。

